

Wichtige Hinweise zum Austausch der Wasserpumpen- Kits 8MP 376 809-881 und 8MP 376 810-891

AUDI / VW 2.5 TDI V6

Durch die falsche Montage / Positionierung (hier im Bild im ausgebauten Zustand dargestellt) des Umlenkhebels 9XU 376 818-511 schleift dieser an der Spannrolle 9XU 376 819-661, was zur Beschädigung der genannten Komponenten, bis hin zu einem kapitalen Motorschaden, führt.



Important instructions on the replacement of the water pump kits 8MP 376 809-881 and 8MP 376 810-891

AUDI / VW 2.5 TDI V6

Während des Einbaus ist auf die korrekte Positionierung des Spannhebels zu achten. Wie im Bild dargestellt, darf nur die vorgesehene Kontaktfläche auf dem Abschlagzapfen aufliegen. Nur so ist eine ausreichende Distanz der Komponenten gewährleistet und Beschädigungen können vermieden werden.



Achtung: Unbedingt Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers beachten und nur durch Fachpersonal montieren lassen.