

**SI 1455**Uniquement pour professionnels !
1/1

SERVICE INFORMATION

TUBULURE D'ASPIRATION À COMMANDE MERCEDES-BENZ W211

RUPTURE AU NIVEAU DE LA TRINGLERIE DE COMMANDE DES VITESSES

Pour	Produit : tubulure d'aspiration à commande		
Mercedes-Benz	N° Pierburg	Remplace	N° de réf.*
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.029.0

ANOMALIES POSSIBLES :

- Manque de puissance
- Clapets sans fonction
- Rupture de la tringlerie de commande des vitesses
- Voyant indicateur de problème allumé



La cause de la panne n'est pas la tubulure d'aspiration, mais une conduite de l'aération du moteur présentant une fuite. La conduite de l'aération du moteur passe au-dessus de la tringlerie de commande des vitesses au niveau de la tubulure d'aspiration. La conduite de l'aération du moteur installée d'origine peut perdre son étanchéité en raison du vieillissement ou de la contrainte.

Si de l'huile fuit à cet endroit et goutte sur la tringlerie de commande des vitesses, la matière plastique de la tringlerie de commande des vitesses peut alors devenir poreuse et se rompre.


- Dans le cas d'une fuite d'huile, la conduite en plastique doit immédiatement être remplacée par une conduite en aluminium.



Constatation des dégâts : rupture au niveau de la tringlerie de commande des vitesses

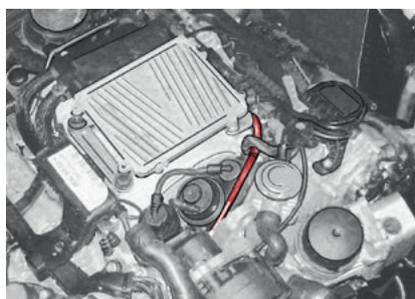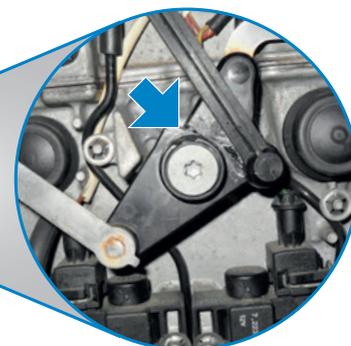

Compartiment moteur W211 avec conduite de l'aération du moteur (mise en valeur)

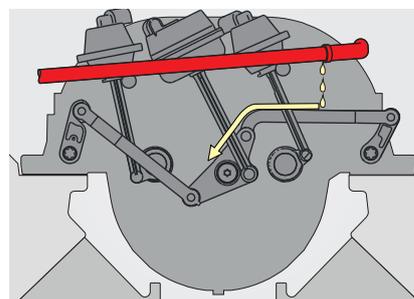

Cause de la panne : de l'huile fuit de la conduite de l'aération du moteur (mise en valeur) et endommage la tringlerie de commande des vitesses

- Si la tringlerie de commande des vitesses est déjà endommagée, la tubulure d'aspiration doit être remplacée.

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.