



SERVICE INFO



ダイレクトリリースシリンダー 510 0016 10 の組立説明書

メーカー： フォルクスワーゲン

型式： Transporter (T4)、
MY. 09.95 - 09.03

LuK AS 部品番号： 510 0016 10

OE-No.： 02F 141 671 A
02F 141 671 B



CSCを組み立てる際は、リリース軸受の平らな側 (1) がクラッチ方向を向いていることを確認してください。



図 1 : 510 0016 10

何らかの理由でリリース軸受がダイレクトリリースシリンダーから取り外されている場合は、正しい方法で再度取り付けてください。
さもないと、早期破損が発生します。

注意：

誤った組み立てによる破損パターンは保証の対象外です。



自動車メーカーの仕様を確認してください！



図 2 : 誤った状態



図 3 : 正しい状態

原因

- リリース軸受の誘導リッジ (図 2 を参照) がダイヤフラムスプリングでしんでいる。
- スラストブロックがダイレクトリリースシリンダーのハウジングの端でしんでいる。

クラッチやトランスミッションの破損、不要な追加修理を避けるため、ダイレクトリリースシリンダーのリリース軸受が正しい位置にあることを確認する必要があります (図 3 を参照)。

スペアパーツについては、
www.Schaeffler-Aftermarket.com
または www.RepXpert.com のオンラインカタログを参照してください。



SCHAEFFLER

REP>XPERT