

Instruções de montagem – Dispositivo de embraiagem central 510 0016 10

Fabricante:
Volkswagen

Modelo: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

N.º LuK AS: 510 0016 10

Ref. originais: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

Ao montar o CSC, é necessário certificar-se de que o encosto de pressão (1) fica voltado com o lado plano para a embraiagem.

Se o encosto sair do dispositivo de embraiagem central, existe o risco de se voltar a inseri-lo no sentido incorrecto. Isto faz com que a embraiagem deixe de funcionar, a mola do disco do conjunto de pressão sofra danos e, com o motor em funcionamento, com que sejam produzidos ruídos na zona da caixa de velocidades.

Nota:

As reclamações apresentadas que evidenciem um quadro de defeitos causados por uma montagem incorrecta não podem ser aceites como casos cobertos pela garantia.

Observar as instruções do fabricante do veículo!

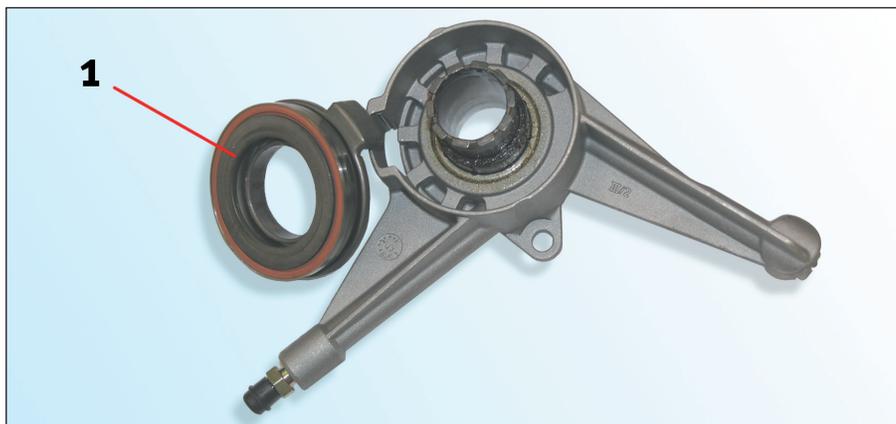


Fig. 1: 510 0016 10



Fig. 2: Incorrecto

Causa:

- a ponte de guia do encosto da embraiagem (ver fig. 2) roça na mola de disco
- o encosto de pressão roça no rebordo da caixa do dispositivo de embraiagem central



Fig. 3: Correcto

Para evitar danos na embraiagem e na caixa de velocidades, bem como reparações adicionais dispendiosas, é necessário comprovar que o encosto de pressão está bem colocado no dispositivo de embraiagem central (ver fig. 3).

Encontrará as peças sobressalentes correspondentes no nosso catálogo online, em www.Schaeffler-Aftermarket.com ou www.RepXpert.com.

Estado 06.2008
LuK 0006

Salvo modificações técnicas
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Para mais informação:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

