

## Οδηγίες τοποθέτησης υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη

**Κατασκευαστής οχήματος:**  
Volkswagen

**Μοντέλα:** Transporter (T4),  
MJ. 09.95 - 09.03

**Κωδ. LuK-AS:** 510 0016 10

**Κωδ. OE:** 02F 141 671 A  
02F 141 671 B

**⚠** Κατά την τοποθέτηση του υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη πρέπει να προσέξετε, ότι το ρουλεμάν πίεσης (1) έχει την πλακέ πλευρά προς το συμπλέκτη!



**Εικόνα 1:** 510 0016 10

Αν το ρουλεμάν πίεσης πέσει από τη μονάδα ρουλεμάν συμπλέκτη μπορεί να τοποθετηθεί πάλι κατά λάθος ανάποδα. Έτσι όμως παύει να λειτουργεί η αποσύμπλεξη, το χτένι του πλατύ καταστρέφεται και με τον κινητήρα σε λειτουργία προκαλούνται θόρυβοι από την περιοχή του κιβωτίου ταχυτήτων.

### Υπόδειξη:

Αιτήσεις εγγύησης που υποβάλλονται με αντίστοιχη εικόνα ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική εγγύηση.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



**Εικόνα 2:** Λάθος

### Αιτία:

- Ο οδηγός του ρουλεμάν συμπλέκτη (βλέπε **εικόνα 2**) βρίσκεται στο χτένι
- Το ρουλεμάν πίεσης βρίσκεται στην άκρη της θήκης της μονάδας του ρουλεμάν συμπλέκτη



**Εικόνα 3:** Σωστό

Για να αποφύγετε ζημιές στο συμπλέκτη και στο κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και άσκοπες επιπλέον επισκευές, πρέπει να ελεγχθεί το ρουλεμάν πίεσης για τη σωστή εφαρμογή στη μονάδα ρουλεμάν (βλέπε **εικόνα 3**).

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com), ή στο RepXpert, στο [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 10.2006)  
**LuK 0006**

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG