



SERVICE INFO – LuK 0006



Инструкция по монтажу гидравлического выжимного подшипника 510 0016 10

Автопроизводитель:

Volkswagen

Модель: Transporter (T4),
год выпуска сентябрь 95 - сентябрь 03

LuK-AS №дет.: 510 0016 10

№ автопроизводителя: 02F 141 671 A
02F 141 671



При установке убедитесь в том, чтобы плоская сторона выжимного подшипника (рис.1, поз.1) была обращена к сцеплению.

Если по каким-то причинам выжимной подшипник снимался с рабочего цилиндра, убедитесь, что он установлен правильной стороной, в противном случае произойдет преждевременная поломка.

Примечание:

Любые претензии, имеющие свидетельства подобных повреждений из-за неправильной установки не будут покрываться гарантией!



Соблюдайте требования автопроизводителей!



Рис. 1: 510 0016 10



Рис. 2: Неправильно

Причина:

- Направляющий выступ выжимного подшипника (см. рис.2) царапает по диафрагменной пружине
- Выжимной подшипник царапает по краю корпуса рабочего цилиндра



Рис. 3: Правильно

Чтобы избежать повреждений сцепления и трансмиссии, а также дополнительного ненужного ремонта, должно быть проверено правильное расположение выжимного подшипника в рабочем цилиндре (рис.3).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0006