

Διαχωρισμός αριθμού πλαισίου σε Mercedes-Benz Sprinter

Κατασκευαστής οχήματος:
Mercedes-Benz

Μοντέλο: Sprinter BM 90#.6##

Αρ. πλαισίου: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

Κωδ. LuK: 415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)

Κωδ. OE:
611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

Στα πλαίσια της περαιτέρω τεχνικής εξέλιξης χρησιμοποιείται από το Μάρτιο του 2004 στο Mercedes-Benz Sprinter ένας νέος, βελτιωμένος ως προς τη θερμοκρασία συμπλέκτης. Λόγω των γεωμετρικών διαφορών με τον „παλαιό“ συμπλέκτη πρέπει να προσεχθούν μερικά σημαντικά σημεία.

Ο „παλαιός“ συμπλέκτης δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί με το βολάν διπλής μάζας 415 0239 10!

Ο συνδυασμός από „νέο“ βολάν διπλής μάζας και „παλαιό“ συμπλέκτη έχει ως αποτέλεσμα, με το πρώτο πάτημα του πεντάλ την άμεση απορρύθμιση του συμπλέκτη. Σ' αυτή την κατάσταση του συμπλέκτη δεν μεταδίδεται ισχύς προς το κιβώτιο ταχυτήτων!



Εικόνα 1: 415 0151 10
(παλαιά έκδοση ΒΔΜ)

Original ΒΔΜ

Δεν είναι πλέον διαθέσιμο!

Η απόσταση από την επιφάνεια βιδώματος του συμπλέκτη (**εικόνα 1, βέλος επάνω**) ως την επιφάνεια τριβής (**εικόνα 1, βέλος κάτω**) είναι **7,8 mm**.

Σε συνδυασμό με το „παλαιό“ βολάν διπλής μάζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα παρακάτω σετ συμπλέκτη:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί πριν την αντικατάσταση του συμπλέκτη, ποια έκδοση βολάν διπλής μάζας έχει τοποθετηθεί. Δεν είναι εφικτή η ακριβής αντιστοίχιση σύμφωνα με το έτος κατασκευής, αφού μπορεί οχήματα → **03/2004** με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν ήδη εξοπλιστεί με το „νέο“ βολάν διπλής μάζας.



Εικόνα 2: 415 0239 10
(νέα έκδοση ΒΔΜ)

«Νέο» ΒΔΜ - μετατροπή

Η απόσταση από την επιφάνεια βιδώματος του συμπλέκτη (**εικόνα 2, βέλος επάνω**) ως την επιφάνεια τριβής (**εικόνα 2, βέλος κάτω**) είναι **11,8 mm**.

Σε συνδυασμό με το „νέο“ βολάν διπλής μάζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα παρακάτω σετ συμπλέκτη:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Γενικώς, ο εξοπλισμός των οχημάτων → μέχρι **03/2004** με τη „νέα“ έκδοση συμπλέκτη είναι δυνατός, θα πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί και το αντίστοιχο „νέο“ βολάν διπλής μάζας σύμφωνα με τον κινητήρα.

Τα υδραυλικά ρουλεμάν συμπλέκτη **510 0035 10** ή **510 0034 10** μπορούν ακόμη να τοποθετούνται.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 03.2007)
LuK 0008

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG