



SERVICE INFO – LuK 0008



Классификация номера шасси на Mercedes-Benz Sprinter

Автопроизводитель:
Mercedes-Benz

Модель: Sprinter BM 90#.6##

Номер шасси: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

LuK AS номер детали:
415 0239 10 (OM 611)
415 0243 10 (OM 612)

Номер автопроизводителя:
611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

В ходе технического прогресса с марта 2004 г. на Mercedes-Benz Sprinter устанавливается новое температурно-оптимизированное сцепление. Из-за существующей геометрической разницы между ним и сцеплением “старого образца”, нужно отметить несколько важных моментов.



Сцепление “старого” образца не может использоваться маховиком 415 0239 10 / 415 0243 10. Если скомпоновать новый двухмассовый маховик со сцеплением “старого образца”, то в первый раз при нажатии педали сцепления, саморегулирующееся сцепление полностью “выбрало” свой рабочий диапазон. При таких условиях, сцепление будет проскальзывать под нагрузкой.



Оригинальный (первоначальный) DMF более не доступен!



Рис. 1: 415 0148 10 / 415 0151 10 (старая версия DMF)

Расстояние от поверхности болтового крепления (рис. 1, верхняя стрелка) и фрикционной поверхностью (рис. 1, нижняя стрелка) составляет 7,8 мм.

В соединении со “старым” DMF могут использоваться только данные RepSet:

номер шасси → R 636764
624 3148 09/33
(124 0311 10; 324 0255 10)
+
415 0196 10 (двигатель M111)
415 0151 10 (двигатель OM611)
415 0148 10 (двигатель OM612)

Поэтому необходимо до замены проверить какая версия DMF установлена на автомобиле. Определить применимость требуемого сцепления по модельному году невозможно, т.к. автомобили (выпущенные до марта 2004 г.) с большим пробегом уже могут быть оснащены новым DMF.



Рис. 2: 415 0239 10 / 415 0243 10 / (новая версия DMF)

Модифицированный DMF

Расстояние от поверхности болтового крепления (рис. 2, верхняя стрелка) и фрикционной поверхностью (рис. 2, нижняя стрелка) составляет 11,8 мм. В соединении с “новым” DMF могут использоваться только данные RepSet:

номер шасси R 636765 →
A 901274 →
624 3182 09/33
(124 0355 10; 324 0255 10)
+
415 0247 10 (двигатель M111)
415 0239 10 (двигатель OM611)
415 0243 10 (двигатель OM612)

Модифицирование автомобилей (выпущенные до марта 2004 г.) до новой версии возможно, если новый DMF (в зависимости от модели) установлен в то же самое время. Гидравлические выжимные подшипники 510 0035 10 и 510 0034 10 могут использоваться далее вне зависимости от вышеперечисленных изменений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0008