

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на комплект RepSet® на LuK 621 3027 09/33 621 3045 09/33 и 621 3050 09/33

Производител:

Opel, Vauxhall

Модел:

Astra G/H, Combo, Corsa C,
Meriva, Signum, Vectra C,
Zafira B

Двигатели:

Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Скоростна кутия:

F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33

Маховик, OE номер

90536140/616169
93186460/5616016

В изброените по списъка модели понякога съединителят може да захапва. Този проблем възниква предимно след дълги престои и при околни температури под 10°C.

Поради това, считано от май 2007 и от номер на двигател 20КС2905, производителят на превозни средства монтира стандартно модифициран съединител и маховик. В резултат на това дълбочината на маховика бе променена от 19 на 21,6 mm.



Снимка 1: OE номер 90536140/616169 без отстъп по периферията, дълбочина на маховика 19 mm



Снимка 2: OE номер 93186460/5616016 с отстъп по периферията, дълбочина на маховика 21,6 mm

Превозните средства с номер на двигател 20КС2904, които показаха същата повреда, бяха също модифицирани с тези части в сервиза; това е указано със зелена точка на скоростната кутия (виж Илюстрация 3).



Снимка 3: Маркировка на скоростната кутия

Различните характеристики на маховиците са илюстрирани на Илюстрации 1 и 2.

С различните маховици могат да бъдат използвани следните комплекти съединители:

Маховик, OE номер	LuK RepSet®
90536140/616169 до номер на двигател 20КС2904 или без цветна маркировка	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 от номер на двигател 20КС2905 или с цветна маркировка	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 10.2011
LuK 0030

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

