



SERVICE INFO – LuK 0030



Οδηγίες τοποθέτησης για τα LuK RepSet®, 621 3027 09/33 621 3045 09/33 και 621 3050 09/33

Κατασκευαστές: Opel, Vauxhall
Μοντέλα: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B
Κινητήρες: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER
Κιβώτιο: F17
LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33
Κωδικός βολάν OE: 90536140/616169
93186460/5616016



Εικόνα 1: Κωδικός OE: 90536140/616169 χωρίς εσοχή γύρω από την περιφέρεια, βάθος βολάν 19mm



Εικόνα 2: Κωδικός OE: 93186460/5616016 με εσοχή γύρω από την περιφέρεια, βάθος βολάν 21.6mm

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των βολάν απεικονίζονται στις εικόνες 1 και 2.

Τα ακόλουθα σετ συμπλέκτη πρέπει να χρησιμοποιούνται με διαφορετικά βολάν:

Στα μοντέλα της λίστας, ο συμπλέκτης μπορεί μερικές φορές να μαγκώνει. Το πρόβλημα κυρίως εμφανίζεται μετά από ακινητοποίηση του οχήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC.

Από τον Μάιο του 2007 και τον αριθμό κινητήρα 20KC2905, ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου τοποθέτησε επομένως έναν τροποποιημένο συμπλέκτη και βολάν σαν στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα, το βάθος του βολάν άλλαξε από 19 σε 21.6 mm.

Αυτοκίνητα με αριθμό κινητήρα μέχρι 20KC2904 που εμφανίσανε το ίδιο σφάλμα μετασκευαστήκαν επίσης με αυτά τα εξαρτήματα στο συνεργείο. αυτό υποδεικνύεται από μια πράσινη κουκίδα πάνω στο κιβώτιο (δείτε εικόνα 3).



Εικόνα 3: Σημάδεμα στο κιβώτιο

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κωδικός βολάν OE:	LuK RepSet®
90536140/616169 μέχρι τον αριθμό κινητήρα 20KC2904 ή χωρίς σήμανση χρώματος	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 από αριθμό κινητήρα 20KC2905 ή με σήμανση χρώματος	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0030