



SERVICE INFO – LuK 0035



Montážní pokyny pro LuK RepSet® 618 3003 00

Modely:

Citroën: AX, Saxo, Xsara
 Peugeot: 106 II, 205 II, 206, 206+, 306
 Rok výroby: 1986-
 Motory: TU###



Obrázek 1: Poškozená talířová pružina v důsledku chybného předepnutí

U výše uvedených modelů je spojka ovládána mechanicky. Konstruktivně podmíněná vůle v ovládání spojky je vyrovnávána přesně definovaným předepnutím lanka spojky, čemuž se říká předepnutí. Vypínací ložisko spojky se tedy otáčí vždy se stejnou rychlostí jako spojka.

V důsledku chybně nastaveného nebo mechanicky poškozeného ovládání spojky se nedosáhne potřebného předepnutí a vzniká rozdíl počtu otáček mezi vypínacím ložiskem spojky a spojkou. Přitom vznikající tření způsobuje odírání materiálu u talířové pružiny. V důsledku toho se mohou ulomit jednotlivé hroty talířové pružiny a to může vyvolat výpadek spojky.

Při výměně spojky je proto vždy potřebné provést celkové překontrolování ovládání spojky z hlediska opotřebení a nastavení ovládání podle požadavků výrobce.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de nebo www.RepXpert.com

LuK 0035

Hotline: +420 602 240 554
 Telefon: +420 267 298 601-7
 E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

