



SERVICE INFO – LuK 0035



Szerelési utasítás LuK RepSet® 618 3003 00

Modellek:

Citroën: AX, Saxo, Xsara

Peugeot: 106 II, 205 II, 206, 206+, 306

Gyártási év: 1986-

Motorok: TU###



1. ábra: Hibás tányérrugó a hiányzó előfeszítés miatt

A felsorolt modelleknél a tengelykapcsoló mechanikus működtetésű. A kuplungműködtetésben a konstrukcióból adódó hézagot a vonóhuzal egy pontosan meghatározott előfeszítése, az úgynevezett előterhelés egyenlíti ki. A kinyomócsapágy mindig azonos sebességgel forog mint a kuplung.

A hibásan beállított vagy mechanikusan meghibásodott kuplungműködtetés nem éri el a szükséges előterhelést és fordulatszám-különbség jön létre a kinyomócsapágy és a kuplung között. Az eközben keletkező súrlódás anyagleválást okoz a tányérrugón. Ennek következtében a tányérrugó egyedi csúcsai letörhetnek és a kuplung meghibásodását okozhatják.

A kuplung cseréjekor ezért alapvetően ellenőrizze a teljes kuplungműködtetés esetleges kopását és állítsák be a gyári előírások szerint.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatóak.

LuK 0035