



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Mensaje de error: El embrague patina

Posibles causas

Fabricante: Mercedes Benz

Modelo: Actros

Caja de cambios: MP4

N.º de artículo LuK: 640 3080 09 / 33
643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

Después de trabajar en la caja de cambios o el grupo de distribución en relación con el montaje o el desmontaje del embrague, puede aparecer el mensaje de error que indica que el embrague patina aunque no tenga ningún problema. La experiencia demuestra que existen varias causas para este mensaje de error que es necesario observar.

- El cable de conexión del actuador del embrague no se ha montado correctamente en la campana y se ha rasgado durante el funcionamiento del volante
- No se ha retirado la válvula de purga (fig. 1) al montar el actuador del embrague. Al no existir opción de purga, el actuador del embrague se ha dañado durante el montaje de la caja de cambios
- La junta (fig. 2) se ha dañado al montar el actuador del embrague
- Aparece humedad en las conexiones eléctricas entre el actuador del embrague y la unidad de control (p. ej., debido al uso de un equipo de limpieza de alta presión)

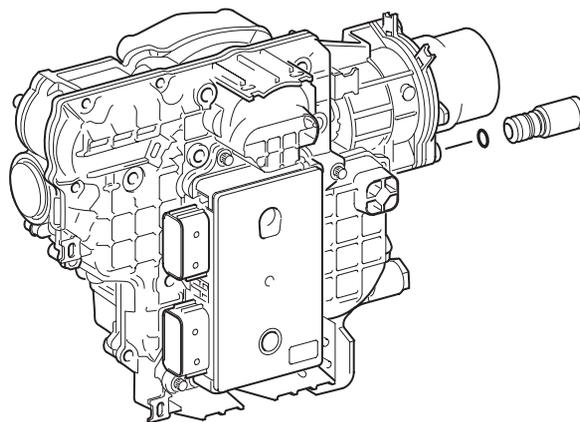


Fig. 1: Es necesario retirar la válvula de purga al montar el actuador del embrague

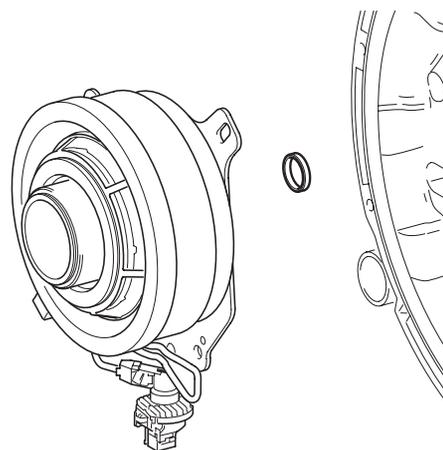


Fig. 2: Se debe observar la junta al montar el actuador del embrague

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es