



LuK INFO TECHNIQUE



Message d'erreur : Patinage de l'embrayage

Causes possibles

Constructeur : Mercedes Benz

Modèle : Actros

Boîte de vitesses : MP4

Réf. LuK : 640 3080 09 / 33
643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle

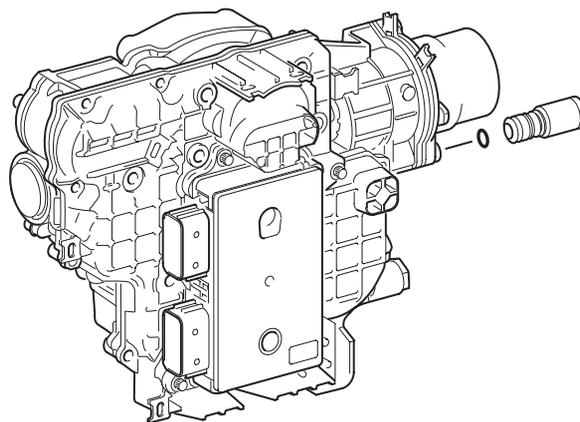


Figure 1 : La soupape de purge doit être dégagée lors de la pose de l'actionneur d'embrayage

Après avoir travaillé sur la boîte de vitesses ou sur le groupe-relais (associé à la dépose et à la pose de l'embrayage), le message d'erreur "Patinage de l'embrayage" peut s'afficher, même si celui-ci ne présente pas de défaut. L'expérience a montré qu'il existe plusieurs causes à ce message d'erreur, dont il faut tenir compte.

- Le câble de raccordement de l'actionneur d'embrayage n'était pas correctement fixé dans la cloche d'embrayage et a été usé par le frottement contre le volant d'inertie pendant le fonctionnement
- La soupape de purge (figure 1) n'a pas été dégagée lors de la pose de l'actionneur d'embrayage. L'actionneur d'embrayage a été endommagé lors de l'installation de la boîte de vitesses en raison de l'absence d'un dispositif de ventilation
- Le joint d'étanchéité (figure 2) a été détruit lors de l'installation de l'actionneur d'embrayage
- Présence d'humidité dans la connexion électrique entre l'actionneur d'embrayage et l'appareil de commande (p. ex., en raison de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression)

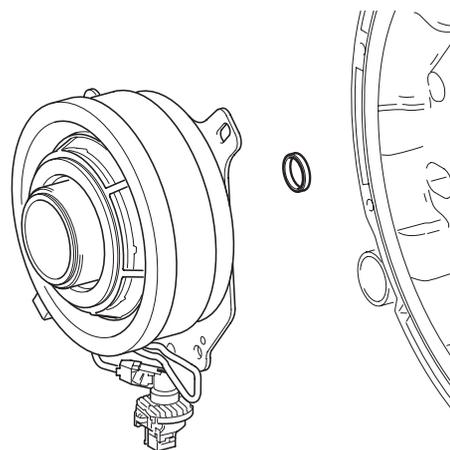


Figure 2 : Faire attention au joint d'étanchéité lors de la pose de l'actionneur d'embrayage

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.rexpert.fr