



## SERVICE INFO – EvR 1757



# Инструкции за монтаж при смяна на колесен лагер / каре на задвижващия вал

Производител: Volvo

Ruville номер:  
850

6517

Комплект  
колесен лагер

850, V70, C70/  
S70 (12.1998)

6523

Комплект  
колесен лагер

850, V70, C70/  
S70 (12.1998)

6526

Комплект  
колесен лагер

850, V70, C70/  
S70 (12.1998)

76501 и  
76501S

Задвижващ вал  
Комплект каре

850, V70, C70/  
S70 (12.1998)

76502 и  
76503S

Задвижващ вал  
Комплект каре



Фигура 1:

### Проблем:

Вибрации и пукащи шумове след монтиране на колесен лагер или подмяна на каре на задвижващия вал.

### Причини:

След подмяната на каре на задвижващия вал, остава минимална хлабина между шлиците на колесния лагер / задвижващия вал.

Това при определени обстоятелства може да доведе до споменатите по-горе проблеми, в посочените превозните средства.

### Отстраняването:

Нанесете капка широк 3-4 мм (лепило за метал на Volvo, кат. номер 1161370) по външния край на шлиците.

Съответните резервни части от RUVILLE са налични в нашия онлайн каталог на [www.ruville.de](http://www.ruville.de) или в следващото издание на CD каталога.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел.: +359 2 946 3900

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

[www.ruville.com](http://www.ruville.com)

