



SERVICE INFO – EvR 1757



Οδηγίες τοποθέτησης κατά την αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού/μπιλιοφόρου

Κατασκευαστές: Volvo

Κωδικός Ruville:

850	6517	Σετ ρουλεμάν τροχών
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6523	Σετ ρουλεμάν τροχών
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	6526	Σετ ρουλεμάν τροχών
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76501 και 76501S	Σετ μπιλιφόρων ημιαξονίων
850, V70, C70/ S70 (12.1998)	76502 και 76503S	Σετ μπιλιφόρων ημιαξονίων



Εικόνα 1

Πρόβλημα:

Κραδασμοί και κρουστικοί θόρυβοι μετά την τοποθέτηση ενός ρουλεμάν τροχού ή την αντικατάσταση του μπιλιοφόρου συνδέσμου.

Αιτία:

Μετά την επανατοποθέτηση του μπιλιοφόρου συνδέσμου, παραμένει ένας ελάχιστος τζόγος μεταξύ της οδόντωσης ρουλεμάν τροχού/ μπιλιοφόρου συνδέσμου. Το γεγονός αυτό μπορεί, υπό συνθήκες, να προκαλέσει τα προαναφερόμενα προβλήματα στα συγκεκριμένα οχήματα.

Αποκατάσταση:

Εφαρμόστε ένα φαρδύ κορδόνι κόλλας 3-4 mm (μεταλλική κόλλα Volvo, αρ. ανταλλακτικού 1161370) γύρω από το εξωτερικό άκρο της οδόντωσης.

Τα αντίστοιχα ανταλλακτικά RUVILLE είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, στη διεύθυνση www.ruville.de, ή στην επόμενη έκδοση του καταλόγου σε CD.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Θέλετε περισσότερα; Μπορούμε να βοήθίσουμε!
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Τηλ.: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

