

Wskazówka montażowa dot. wymiany łożyska koła / przegubu wału napędowego

Informacja techniczna nr 1757

Producent pojazdu:

Volvo

Dot. artykułu:

Nr.	Nazwa cz.	RUVILLE-Nr.	Model
1	Zestaw łożysk kół	6517	850
2	Zestaw łożysk kół	6523	850, V70I C70/S70 (12.1998)
3	Zestaw łożysk kół	6526	850, V70I C70/S70 (12.1998)
4	Przegub wału napędowego / zestaw	76501 i 76501S	850, V70I C70/S70 (12.1998)
5	Przegub wału napędowego / zestaw	76502 i 76503S	850, V70I C70/S70 (12.1998)

Ważna wskazówka:

Przestrzegać informacji producenta pojazdu!



Problem:

Wibracje i trzeszczenie po zamontowaniu łożyska koła lub wymianie przegubu wału napędowego.

Przyczyna:

Po ponownym zamontowaniu przegubu wału napędowego pozostaje minimalny luz pomiędzy uzębieniem łożyska koła a przegubem wału napędowego.

Może to w pewnych okolicznościach w przypadku wymienionych pojazdów prowadzić do opisanych powyżej problemów.

Środek :

Nałożenie gąsienicy o szer. 3-4 mm (klej metalowy Volvo, nr kat. 1161370) na zewnętrzną krawędź uzębienia klinowego.

Odpowiednie części zamienne RUVILLE znajdują Państwo w naszym katalogu online na stronie www.ruville.de lub w naszym następnym wydaniu katalogu na płycie CD.