

Indicazioni per il montaggio della pompa per refrigerante WPS3025 per BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i a partire dal model year 2007

Problema:

La pompa elettrica per refrigerante rimossa può essere dotata nei 3 punti di fissaggio (fig. 1) di silent block premontati di cui non è dotata la nuova pompa per refrigerante WPS3025. Le vecchie viti di fissaggio non sono adatte.

Causa:

Il costruttore del veicolo ha optato per questa nuova versione di pompa per refrigerante priva di silent block (fig. 2).

Soluzione:

Non si possono utilizzare le viti di alluminio rimosse (M8x36), che devono essere sostituite con viti di acciaio più corte (M8x26). A tal fine si utilizza il kit di montaggio MS50, disponibile separatamente (fig. 3).

Fig. 1

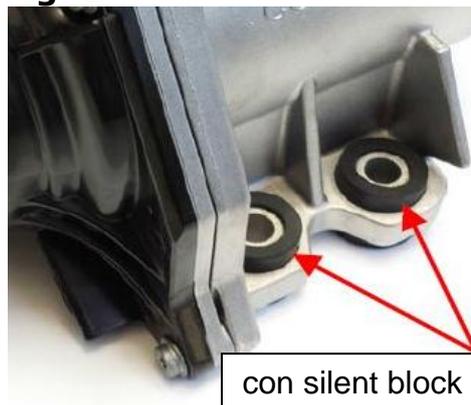


Fig. 2



Fig. 3

