



# febiEXAKT



## Silen blok

### febi br. 31253

Uporedni br. 1K0 407 183 E

odgovara za tipove vozila:

**VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Škoda Fabia (6Y/5J)**



### >> PROBLEM:

Prilikom vožnje kod osovine se javlja buka i škripanje.

### >> UZROK:

Proizvođači vozila često prave silen blokove koji nisu dovoljno otporni. Na skraćanje njihovog veka trajanja utiču i loši vremenski uslovi kao i stanje puteva. Originalna verzija (uporedni br. 6Q0 407 183 A) imala je dva gumena umetka (slika 1), koji bi mogli da puknu pod velikim opterećenjem (slika 2). Ova verzija je izmenjena kod VW.

### >> REŠENJE:

febi bilstein preporučuje korišćenje novog silen bloka febi br. 31253 (uporedni br. 1K0 407 183 E). Ojačani silen blok ima četiri gumena umetka i može da izdrži veća opterećenja čak i usled loših vremenskih uslova i loših stanja puteva (slika 3).

### >> VAŽNO:

Ovi silen blokovi primenjuju se kako na platformi Polo, tako i kod Golf 5, Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Škoda Octavia (1Z) ili VW Golf 5 (1K).

### >> NAPOMENA PRILIKOM MONTAŽE:

Položaj ugradnje silen bloka je izmenjen, o čemu treba voditi računa prilikom ugradnje. Dodatne informacije možete pronaći na priloženom febi Info.



1

STARI



2

STARI

Neispravan silen blok



3

NOVI

febi br 31253