


febiEXAKT



Arandela con recubrimiento de diamante

Nº febi 31815

Adecuada para
Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

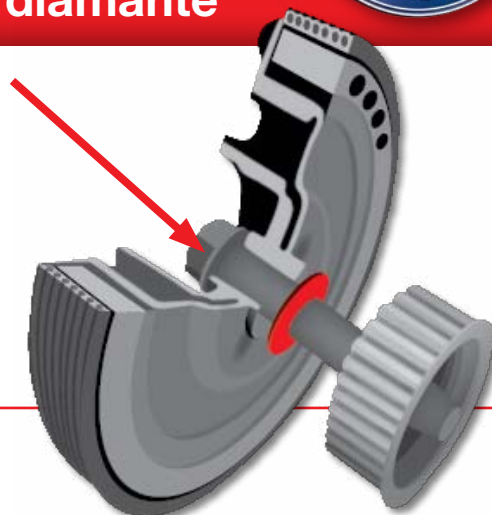

>> PROBLEMA:

La polea resbala a pesar de haber sido sustituida.

>> CAUSA:

No se ha sustituido la arandela con recubrimiento de diamante al cambiar la polea.

>> SOLUCIÓN:

La arandela con recubrimiento de diamante está situada entre la polea de correa dentada y la polea desacoplada y contribuye a la transmisión de fuerza perfecta. Si no se utiliza una arandela con recubrimiento de diamante, incluso un tornillo de piñón del cigüeñal apretado conforme a las especificaciones no puede evitar el resbalamiento de la polea desacoplada, dado que no ofrece la misma transmisión continua que una arandela con recubrimiento de diamante (sustituida). Por esta razón, es absolutamente necesario utilizar y/o sustituir la arandela con recubrimiento de diamante.

La arandela con recubrimiento de diamante de febi bilstein dispone de un recubrimiento de níquel y diamantes de alta calidad que evita el resbalamiento de la polea. Además, se garantiza la transmisión de fuerza óptima.

Para evitar caros daños consecuenciales, la arandela con recubrimiento de diamante ya está incluida en los juegos de reparación de amortiguadores febi para Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 y Audi A6.

Arandela con
recubrimiento de diamante



Nº de febi 31815

Nº de referencia 074 105 193

Juego de rep. polea



Nº de febi 31858

Nº de referencia 074 105 251 C S1

Nº de febi 31857

Nº de referencia 074 105 251 J S1