



## febiEXAKT



## ذراع التوصيل



febi Nr. 12002

مناسب لـ

(7M3 411 317C رقم مقارنة) VW Sharan  
(7M3 411 317C رقم مقارنة) Seat Alhambra  
(1 361 653 رقم مقارنة) Ford Galaxy

## &lt;&lt; مشكلة:

تسبب القطع بالضوضاء أثناء قيادة السيارة.

## &lt;&lt; سبب:

نظرا للتصميم يخضع ذراع التوصيل هذا من خلال موضع تركيبه (١) في السيارة الى تأثيرات خارجية قوية. فكلما المفصلين معرضان للماء الموجود على الطرق أو لماء المطر بدون أي حماية. التلوثات الناجمة بالأكام (٢) و (٣) عن طريق الحجارة أو ملح إذابة الثلوج مثلا، تساعد على دخول الماء والإتساخات الى داخل المفصل. النتيجة هي غسل مادة التشحيم وأكسدة خابور كروي. فذلك يتسبب بتخشين سطح الكرة وإستهلاك فوق المتوسط لفترة الكرة البلاستيكية (٤) التي تنتهي بلعب المفصل وصدور ضوضاء معروفة.

## &lt;&lt; حل:

## الجلدة المطاطية (٥):

- خليط مثالي من المطاط للمقاومة المطلوبة
- شكل مثالي لإحكام نظام المفصل في كل زاوية إنحراف
- شفة إحكام مطاطية موجودة على نطاق الإحكام الديناميكي العلوي
- تتوافق مع الشحوم المعتمدة

## حلقات الشد (٦):

- تم تصميم حلقات الشد خصيصا لهذا الإستخدام، لدعم خصائص الإحكام للأكام

## الشحوم:

- إستخدام شحوم عالية القدرة لتشحيم مثالي
- فترة كروية (٧) وخابور كروي (٨)
- حماية النظام من التآكل

## &lt;&lt; إحتراس:

إستخدام أدوات العدة غي المناسبة عند التركيب، تلامس الجلدة المطاطية مع سوائل عدوانية (مثل سائل الفرامل) أو التلامس مع قطع أخرى للسيارة عند وقوع حادث أو وضع السيارة يمكن أن تؤدي هذه جميعها أيضا الى تلفيات في الجلدة المطاطية وتساعد على تعطل ذراع التوصيل في وقت سابق لأوانه. يجب دائما مراعاة تعليمات التصليح من الجهة الصانعة للسيارة عن التركيب.

