

febiEXAKT



Spona stabilizatora

febi br. 12002

odgovara za

VW Sharan (usporedni br. 7M3 411 317C)

Ford Galaxy (usporedni br. 1 361 653)

Seat Alhambra (usporedni br. 7M3 411 317C)



>> PROBLEM:

Prilikom vožnje javlja se buka.

>> UZROK:

Stabilizator spona je samim položajem ugradnje (1) izložena brojnim vanjskim utjecajima. Oba zgloba su nezaštićena od vode na cesti.

Oštećenja na manžetama (2), (3) može izazvati kamenje ili sol na cestama, uslijed čega voda i prljavština mogu da probiju u unutrašnjost zgloba. Kao posljedica toga dolazi do ispiranja zaštitne masti i kugla oksidira. Takva površina kugle ubrzava propadanje plastičnog kućišta kugle (4), pa zglob postaje nestabilan i stvara se neprikladan zvuk.



>> RJEŠENJE:

Gumene zaštite (5):


- odličan sastav gume za postizanje visoke otpornosti
- idealan oblik koji omogućava zaštitu zgloba u svim kutovima zakretanja
- gumeni otvori za brtvljenje na gornjoj brtvećoj površini
- potvrđena otpornost na mast

Sigurnosni prsteni (6):

- sigurnosni prsteni su posebno napravljeni kako bi se poboljšala brtveća svojstva manžete

Mast:

- primjena visoko kvalitetnih masti u cilju što bolje podmazivanja ležišta (7) i same kugle (8)
- zaštita sistema od korozije

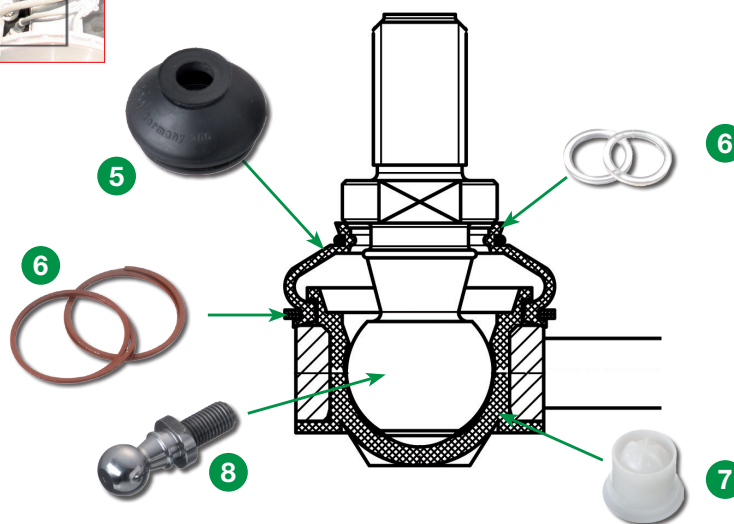

>> VAŽNO:

Korištenje neadekvatnog alata prilikom ugradnje, kontakt gumenih zaštita sa agresivnim tekućinama (npr. ulje za kočnice), ili kontakt sa drugim dijelovima npr. prilikom sudara, mogu izazvati oštećenja

kao i kvar spona. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputa proizvođača vozila.