

febiEXAKT



Spona

febi br. 12002

odgovara za

VW Sharan (uporedni br. 7M3 411 317C)

Seat Alhambra (uporedni br. 7M3 411 317C)

Ford Galaxy (uporedni br. 1 361 653)




>> PROBLEM:

Prilikom vožnje javlja se buka.

>> UZROK:

Spona je samim položajem ugradnje (1) izložena brojnim spoljašnjim uticajima. Oba zgloba su nezaštićena od vode na kolovozima.

Oštećenja na manžetnama (2), (3) može izazvati kamenje ili so na putevima, usled čega voda i prljavština mogu prodreti u unutrašnjost zgloba. Kao posledica toga dolazi do ispiranja zaštitne masti i kugla oksidira. Takva površina kugle ubrzava propadanje plastičnog kućišta kugle (4), pa zglob postaje nestabilan i stvara se neprijatan zvuk.

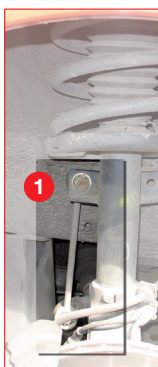

>> REŠENJE:

Gumene zaštite (5):

- odličan sastav gume za postizanje visoke otpornosti
- idealan oblik koji omogućava zaštitu zgloba u svim uglovima zakretanja
- gumeni otvori za zaptivanje na gornjoj zaptivnoj površini
- potvrđena otpornost na mast

Sigurnosni prstenovi (6):


- sigurnosni prstenovi su posebno napravljeni kako bi se poboljšala zaptivna svojstva manžetne

Mast:

- primena visoko kvalitetnih masti u cilju što boljeg podmazivanja ležišta (7) i same kugle (8)
- zaštita sistema od korozije

>> VAŽNO:

Korišćenje neadekvatnog alata prilikom ugradnje, kontakt gumenih zaštita sa agresivnim tečnostima (npr. kočiona tečnost), ili kontakt sa drugim delovima npr. prilikom sudara, mogu izazvati oštećenja

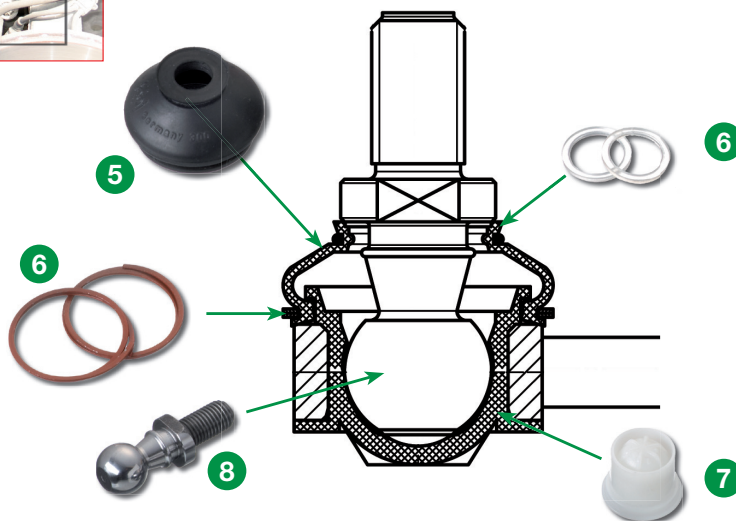

kao i kvar spona. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputstava proizvođača vozila.

febi GAP D.O.O.

Brđanska | 412 11232 Beograd (Ripanj) | Serbia

Tel. +381-11-8652874

+381-11-8652333

Fax +381-11-8652603

E-mail office@febigan.co.rs

Popravka vozila – imamo sve što je potrebno. TM

www.febi.com

