



febiEXAKT



Сальник с импульсным кольцом ABS

febi № 38868

Сравн. № 204 330 00 60

ПОДХОДИТ ДЛЯ
Mercedes-Benz W204, W207 и W172



>> ПРОБЛЕМА:

Повреждения рабочей поверхности на поворотном кулаке. Поэтому сальник не может гарантировать хорошего уплотнения, что может привести к преждевременному выходу из строя подшипника.

>> ПРИЧИНА

Первоначальная версия сальника (сравн. № 203 330 00 60) была без кольца (рис. 1). Конструкция устроена таким образом, что рабочая поверхность для сальника может слегка повредиться (следы приработки, коррозия). Это приводит к тому, что при замене сальника или ступицы необходимо также заменять и поворотный кулак.

>> РЕШЕНИЕ:

Сальник ступицы был дополнен со стороны производителя кольцом (см. стрелку на рис. 2). При этом поворотный кулак и передняя ступица остались без изменений. febi bilstein рекомендует использование новой версии сальника (рис. 2). Из-за изменений сальника ступицы поворотный кулак при легких повреждениях рабочей поверхности теперь не должен быть заменен, так как теперь это добавочное кольцо служит рабочей поверхностью.

>> СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ:

Кольцо уже предварительно смонтировано в сальник ступицы и ни при каких обстоятельствах его нельзя извлекать!

При демонтаже ступицы (рис. 3) кольцо (в случае его наличия) в большинстве случаев остается на поворотном кулаке и должно быть дополнительно извлечено.



febi № 36073

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

