

# febiEXAKT

## Защитен маншон за автомобили Scania

**febi no. 31869** Оригинален no. 1 549 738

**febi no. 33952** Оригинален no. 1 720 924

**febi no. 33953** Оригинален no. 1 720 925

**febi no. 34243** Оригинален no. 1 549 739


**febi no. 39492** Оригинален no. 1 720 927



1

### >> ПРОБЛЕМ:

При автомобили Scania се случва протичане от уплътнителния пръстен на буталният прът на цилиндъра за вдигане на кабината (сн.1). Освен това има и случаи на силно замърсена хидравлична система.

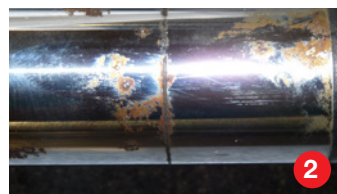

2




3

### >> ПРИЧИНА:

Причината за протичането на уплътнителния пръстен е повреждането на буталния прът (сн.2) от мръсотията и зацапването в комбинация с водните пръски. Така уплътнителният пръстен протича, което от една страна води до загуба на хидравлична течност, а от друга страна до навлизане на мръсотията и влага в цилиндъра (сн.3), като така се замърсява цялата хидравлична система за повдигане на кабината.

### >> РЕШЕНИЕ:

Sera febi bilstein предлага защитен маншон (сн.4) за горепосочените референции. Поставянето на защитния маншон предпазва достъпа на мръсотията и пръски вода до уплътнителя. По този начин се удължава значително животът на цилиндъра и другите компоненти на хидравличната система за повдигане на кабината. Инструкцията за поставянето на защитния маншон се прилага и към петте цилиндъра за повдигане.

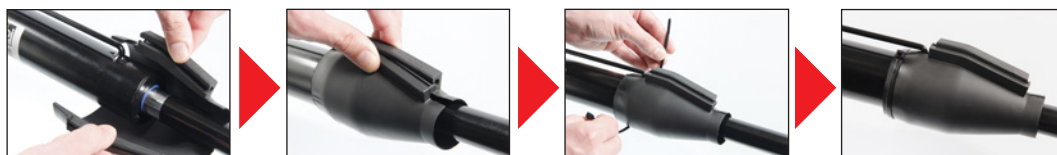

4