


SWAG 10 92 6775

odgovara za:
Mercedes-Benz Cdi-motore

usporedni br. 611 200 05 70

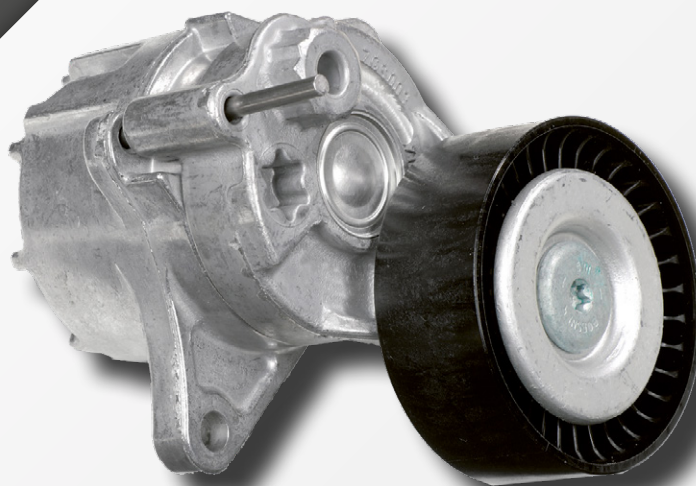

Španer

Problem

Kod ranije verzije španera (usporedni br. 646 200 02 70) utvrđeno je da se prilikom vožnje javlja lupanje (Proizvođač je u međuvremenu zamijenio ovu verziju španera). SWAG nudi rješenje serviserima – španer SWAG br. 10 92 6775.

Uzrok

Neprikladan zvuk se javlja zbog kontakta opruge i dna kućišta (1). Problem je dužina opruge, tj. u pitanju je promjena torzije opruge (2), (6). Tako opruga dodiruje izliveni dio (3) i dno kućišta (4), što stvara neprikladan zvuk.


Rješenje

SWAG nudi rešenje serviserima – španer SWAG br. 10 92 6775 (usporedni br. 646 200 05 70).

Plastična čahura otporna na habanje (5),(7) odvaja oprugu od dna kućišta i tako sprječava kontakt metalnih površina i nastanak neprikladnog zvuka. Također je i visina opruge smanjena (6). Kod nove verzije izliven je čelični dio (8) na koji se centrira opruga.



Vergl.-Nr. 611 200 04 70

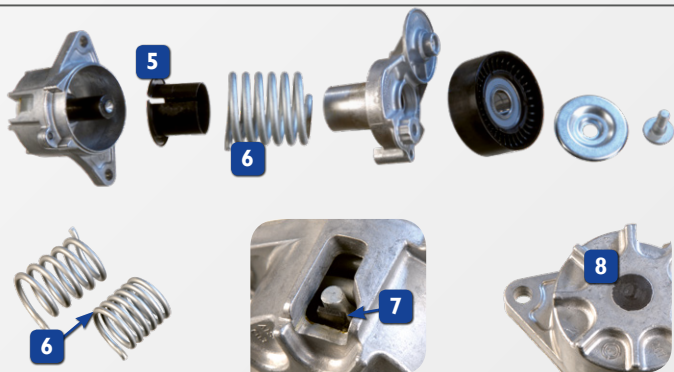

SWAG no. 10 92 6775
Référéncie OE: 646 200 05 70

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com