

SWAG 30 93 1253

SWAG[®]

Aplicações:
VW Polo, VW Golf

Ref. OE 1K0 407 183 E



Casquilho do triângulo de suspensão

Problema

Batida ou ruído proveniente do eixo dianteiro.

Causa

Os casquilhos por vezes são projetados de forma frágil pelo construtor. A vida útil fica ainda mais reduzida devido às más condições das estradas e também devido às condições climatéricas adversas. A versão originalmente instalada (OE 6Q0 407 183 A) tem duas costelas (fig. 1) que podem ceder facilmente (fig. 2). A origem substituiu esta versão.

Solução

A SWAG recomenda o uso da nova versão do casquilho, SWAG 30 93 1253 (OE 1K0 407 183 E). A estrutura do casquilho reforçada com quatro costelas permite prolongar a vida útil (fig. 3).

Notas

O casquilho da SWAG para além de ser aplicado na plataforma do modelo Polo, também é aplicada na plataforma do Golf 5, ou seja, Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) ou VW Golf 5 (1K).

Informação de Instalação

A posição de montagem do casquilho foi alterada face à versão anterior. Na nova versão devem ser seguidas as instruções de montagem fornecidas na embalagem do artigo.

1 Casquilho Danificado



Antigo

2

2



Antigo

3

3 SWAG 30 93 1253



Novo

Para mais informações visite: partsfinder.bilsteingroup.com