


SWAG 40 93 3044

SWAG®

Passend voor:
Opel 2.0 l Turbo en 2.2 l benzinemotoren

Vergel. nr. 4807 839

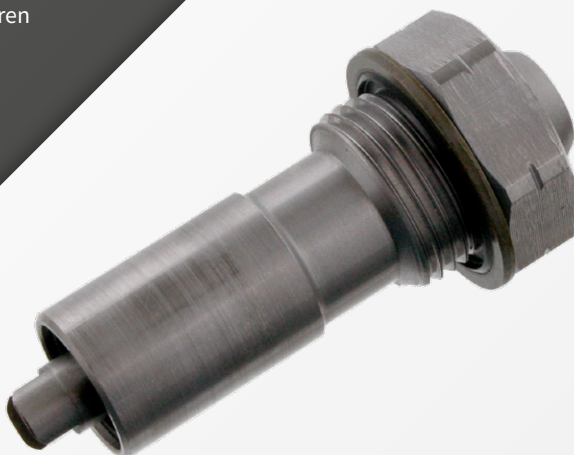

Kettingspanner

Probleem

Ook al zijn alle componenten correct gemonteerd, rammelende geluiden komen vaak voor, ze worden veroorzaakt door de verlenging van de distributieketting. Als gevolg van de gewijzigde distributie kan de ketting er de oorzaak van zijn dat de motor niet geheel soepel draait of overspringt, in het ergste geval kan de motor zelfs beschadigd worden. Het betreft de motoren Z22YH en Z22SE.

Oorzaak

Een blokkering van de hydraulische kettingspanner. De oorspronkelijke uitvoering (vergel. nr 0636 549) van de kettingspanner had een groene o-ring en een met rubber geïmpregneerde onderlegging (zie afbeelding 1). Deze uitvoering werd door de voertuigfabrikant in de bovenvermelde motoren gemonteerd. Sinds bouwjaar 2009 werd een aangepaste kettingspanner in de productie ingezet.

Oplossing

SWAG adviseert uitsluitend de nieuwe kettingspanner SWAG 40 93 3043 (vergel. nr. 4807 839) te monteren. Deze is onder de kop voorzien van een met rubber geïmpregneerde metaaldichtring (zie afbeelding 2). Dit garandeert een feilloze geleiding van de distributieketting.

Opgelet

Bij het omwisselen van de kettingspanner adviseren wij ook steeds een nieuwe distributieketting te monteren (SWAG 40 93 3043, vergel. nr 5636 396). Beide componenten maken deel uit van de kettingsets 99 13 3042 (passend voor de Z22YH) en SWAG 99 13 3045 (passend voor de Z22SE).

Montagevoorschrift

Om bij draaiende motor het overspringen van de distributieketting te verhinderen, mag de kettingspanner pas in de juiste positie worden gebracht nadat de ketting is aangebracht. Details vindt u in de meegeleverde Info.



Afb. 1: Oud



Afb. 2: Nieuw

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com