



Монтажна инструкция за подмяна на колесен лагер/главина

Автомобилен производител:
Volvo

Модели: 850, C70, S70, V70 I

Номер по LuK AS:

- 713 6600 40 850
- 713 6603 70 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- 713 6603 10 C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

OE номера: 271781
271786
271786-6
272456



Фиг. 1

Проблем:

Вибрации или чукане след подмяна на колесния лагер/главина.

Причина:

Шлиците на карето оригинално са намазани с лепило. При повторен монтаж на карето, без употребата на лепило е възможна появата на луфт между главината и шлиците на карето.

Отстраняване на проблема:

Използвайте подходящо лепило за метал между шлиците на карето и главината (например лепило с номер по Volvo 1161370).

Процедура:

- Почистете шлиците в главината и тези на карето.
- Нанесете около **3-4 мм** широка ивица лепило по външната част на правите шлицы (виж **фиг. 1**).



Придържайте се към спецификациите на автомобилния производител!

Подходящите резервни части може да намерите в нашия интернет каталог на страница **www.Schaeffler-Aftermarket.com** или в RepXpert на **www.RepXpert.com**.

Издаден на 11.2007
FAG 0001

Техническата информация подлежи на промяна
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket