




FAG

SERVICE INFO – FAG 0001



Pyörienlaakerien vaihto - ohjeet

Ajoneuvo- valmistajat:	Volvo
Malli:	850, C70, S70, V70 I
LuK-AS Nrot:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
713 6603 10	C70/S70/V70 I (01.1999 →)
OE Nrot:	271781 271786 271786-6 272456

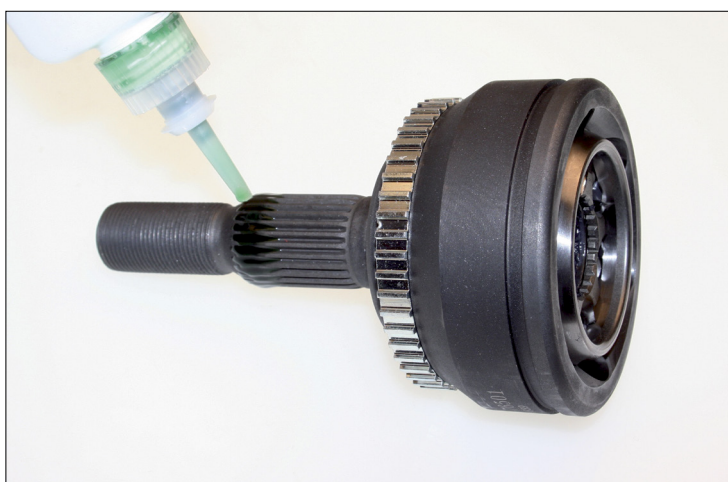

Kuva 1:

Ratkaisu joissain malleissa esiintyviin teknisiin ongelmiin

Tärinä ja napsahteleva ääni etuakselin alueella pyörän laakerin vaihdon jälkeen.

Syy:

Vetoakselien nivelet on liimattu pyörän napaan. Vetoakselin uuden nivelen asennuksen jälkeen jää pyörän navan ja vetoakselin hammastuksen väliin minimaalinen välys.

Poistaminen:

Liimaa vetoakselin nivel sopivalla metalliliimalla - esim. Volvo (til. ro 1161370) pyörän napaan.

Menettely:

- Puhdista vetoakselin nivelen hammastus.
- Levitä tapin urituksen ulkoreunalle liimaa 3–4 mm leveydeltä (ks. kuva 1).

■ Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

