



FAG



SERVICE INFO – FAG 0001

הנחיות לביצוע בעת החלפת מיסב גלגל/טבור גלגל (נאבה)



איור 1

יצרן הרכב:	וולוו
דגם:	850, C70, S70, V70 I
מק"טים יצרן:	FAG
850	713 6600 40
850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)	713 6603 70
C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)	713 6603 10
מק"ט יצרן:	271781 271786 271786-6 272456

הפתרון:

וודא ביטול חופש בין שיני ההזחה באמצעות המצאות דבק לוקטייט מתכת מתאים (כדוגמת לוקטייט מק"ט וולוו 1161370) על שיני ההזחה של טבור הגלגל.

אופן הביצוע:

נקה את שטחי שיני ההזחה אשר על טבור הגלגל ועל הציריה.
מרח שכבת לוקטייט של 3-4 מ"מ מסביב לשפה החיצונית של שיני ההזחה בציריה (ראה איור 1).

תקלה:

רעידות ורעשי נקישא לאחר החלפת מיסב גלגל/טבור גלגל.

גורם התקלה:

הוספת לוקטייט באופן קבוע על שיני ההזחה של הציריה.
לאחר התקנה חוזרת של הציריה ללא דבק לוקטייט ייתכן ויהיה חופש קטן בין שיני ההזחה שבטבור הגלגל לבין שיני ההזחה של הציריה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafrir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0001