



FAG

SERVICE INFO – FAG 0001



Monteringsanvisning hjullagersats

Modell:

Volvo 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-nr.:

- 713 6600 40 850
- 713 6603 70 850, V 70 I,
C70/S70 (→ 12.1998)
- 713 6603 10 C70/ S70/ V70 I
(01.1999 →)

OE-nr.:

271781
271786
271786-6
272456

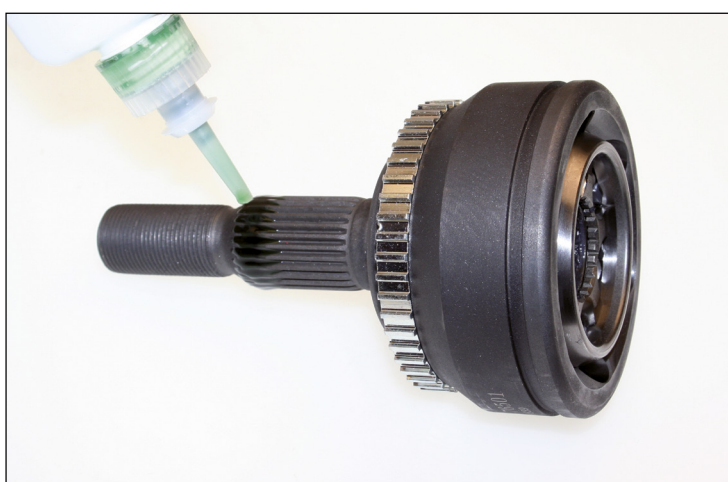


Bild 1

Problem:

Vibrationer och knackande ljud i framaxeln efter hjullagerbyte.

Orsak:

Från överföringen av drivkraften genom drivaxlarna skapas ett minimalt spel mellan drivknut och hjulnav.

Detta har förhindrats vid 1:a monteringen genom att drivknuten limmas i navet.

Vid extrema fall kan drivaxelmuttern lossa och lagrets förspänning försvinner med en förkortad livslängd för lagret som följd.

Lösning:

- Efter att drivknuten demonteras måste nytt lim påföras enl. Bild 1 på splines innan drivknuten monteras i hjulnavet. Detta förhindrar att vibrationer uppstår.
- Lägg en 3-4 mm bred limsträng enl. bild 1. Lim: Volvo art.nr 1161370, Loctite 638, art.nr 63838.

Arbeten runt hjullagret (bromsenhet, styrstag, hjul) utförs enligt fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Sverige AB
Lindbergh Gata 11
S-195 61 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46 (0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0001