



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0001



# Руководство по замене ступичного подшипника

### Производитель:

Volvo

### Модель:

850, C70, S70, V70 I

### LuK-AS № арт:

- 713 6600 40 850
- 713 6603 70 850, V 70 I, C70/S70 (>12.1998)
- 713 6603 10 C70/ S70/ V70 I (01.1999>)

### № авто

### производителя:

271781  
271786  
271786-6  
272456

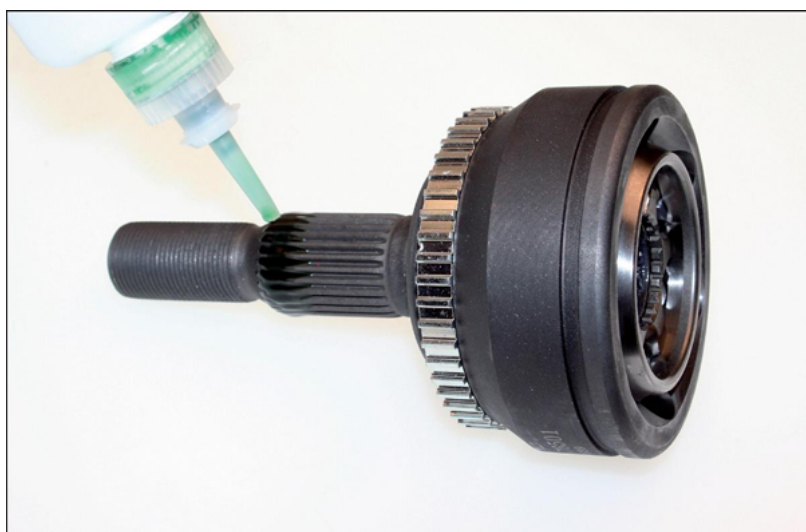


Рис . 1

### Проблема:

Вибрация и/или стуки после установки ступичного подшипника/ступицы.

### Причина:

Шлицевой ШРУС по умолчанию вклеен в ступицу. После переустановки ШРУСа без вклейки возможно образование небольшого люфта

### Устранение неисправности:

Зафиксируйте шлицевой ШРУС в ступице подходящим клеем по металлам ( например, клей Volvo с заводским №1161370)

### Порядок действий:

- Очистить шлицы на ступице и шлицевом ШРУСе.
- Нанести клей полосой 3-4 мм вокруг внешней кромки шлицевого вала (см. рис. 1).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0001