



FAG

INFO TECHNIQUE



Changement du design de la bague d'étanchéité

Le RIU 566283.H195 est remplacé par le 566283.01.H195

Constructeur : DAF

Moyeux de roue

Réfs OE : 1657637
1391617
1818003
1812161

Roulements de roue

Ancienne référence : 566283.H195
Nouvelle référence : 566283.01.H195



Photo 2 : Nouvelle version (566283.01.H195)

Il est déjà arrivé que lors de la pose du roulement de roue (Repair Insert Unit - RIU) réf. 566283.H195 dans le moyeu de roue, la bague d'étanchéité se déforme. Dans le pire des cas, le roulement s'est bloqué, entravant voire empêchant le moyeu de roue de tourner.

Cette modification technique a entraîné le changement de la référence 566283.H195 en 566283.01.H195

Pour cette raison, la bague d'étanchéité a été modifiée (voir photo 1).

De son côté, le constructeur a remplacé les moyeux concernés dans la série. A l'origine, les moyeux de roue étaient référencés sous les numéros OE suivants : 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Ces numéros ont été rationalisés sous les deux références suivantes: 1818003 et 1812161.

Le nouveau roulement de roue a été monté sur les deux moyeux de roue. Les mesures effectuées et les tests de montage ont donné entière satisfaction.

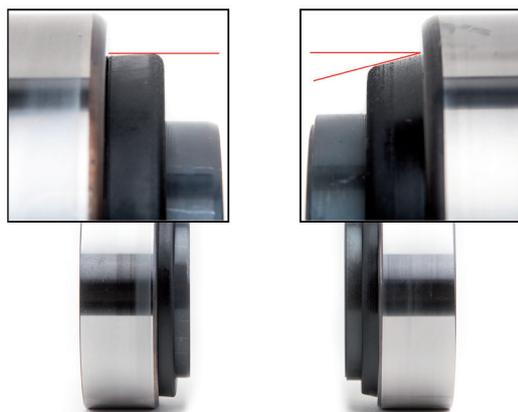


Photo 1 : Le design de la bague d'étanchéité a été modifié

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET