

**FAG**

SERVİS BÜLTENİ



Koruyucu Toz Kapak Tasarımının Değişimi

Parça değişimi - RIU: 566283.H195 numaralı parça 566283.01.H195 numaralı olanla değiştirilmiştir.

Üretici: DAF

Poryalar


OE numarası: 1657637
1391617
1818003
1812161

Tekerlek rulmanı

Eski parça no.: 566283.H195
Yeni parça no.: 566283.01.H195

Parça numarası 566283.H195 olan RIU'nun yerleştirilmesi sırasında, koruyucu toz kapak bazı poryalarda dönmüş olabilir. En kötü durum senaryosunda, dönmüş olan koruyucu toz kapak rulmanın tıkanmasına neden olarak poryanın dönmelerini zorlaştırabilir veya tamamen dönmelerini engelleyebilir.

Bu nedenle, değiştirilmiş bir koruyucu toz kapak geliştirilmiştir (Resim 1'e bakınız).

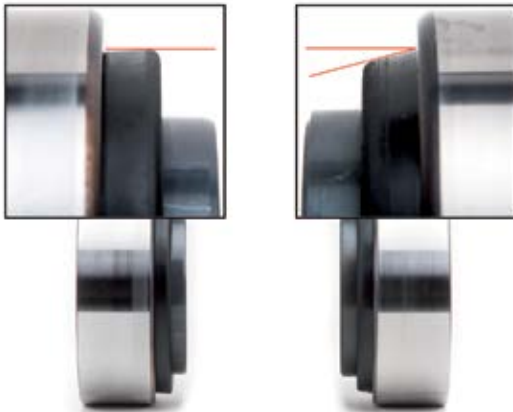

Şekil 1: Toz koruyucu kapağın tasarımı değiştirilmiştir



Şekil 1: Yeni versiyon (566283.01.H195)

Bu teknik değişiklik ile, 566283.H195 numaralı parça, 566283.01.H195 ile değiştirilmiştir.

Araç üreticisi ayrıca, sahte orijinal ekipman poryalarının da yerini almıştır. Orijinalde, aşağıdaki OE numaralarına sahip poryalar bulunmaktaydı: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161. Bunlar şimdi yalnızca 1818003 ve 1812161 numaralarıyla değiştirilmiştir.

İki porya üzerinde de yeni RIU'lar kullanılarak başarılı bir şekilde ölçüm ve kurulum testleri yapılmıştır.

⚠ Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

**FAG****SCHAEFFLER****REPXP**