



# FAG

## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Cambio del módulo de rodamiento de rueda

Se requieren componentes adicionales

Fabricante: Alexander Dennis

Modelos: Enviro 400, 500  
Euro 2, 3, 4, 5  
Javelin  
Trident 2, 3

Identificación DANA: S63U, S75U, T75U

Nº de artículo: Kit de Servicio (Alexander Dennis):  
S63U: 655387-6 (Timken → FAG)  
S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)  
NDS 80: 661391-1 (Reemplazo directo)

Nº de artículo: 805993.H195

El fabricante de autobuses Alexander Dennis, ha cambiado los ejes DANA mencionados anteriormente (S63U, S75U, T75U) del proveedor de rodamientos de rueda **Timken** a **FAG**.

Si en el marco de una reparación hay montado aún un rodamiento de rueda de Timken, se deben sustituir en los ejes con la identificación S63U, S75U y T75U determinados componentes adicionales.

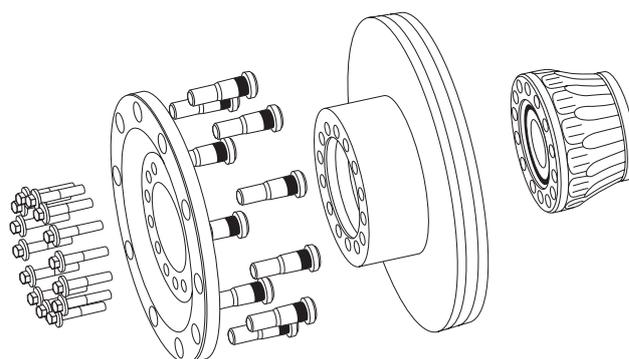


Fig. 1: En ejes con la identificación S63U, además del módulo de rodamiento de rueda, también deben sustituirse el disco de freno, el alojamiento de rueda, los pernos de rueda y los tornillos de fijación.

Las piezas de recambio se suministran a través del fabricante de autobuses. La siguiente tabla muestra los números de artículo necesarios:

Identificación de eje	Componentes necesarios	Nº de artículo Alexander Dennis	Cantidad
S63U	Alojamiento de rueda	658468-3	1 x
	Pernos de rueda	650723-2	10 x
	Disco de freno	658468-4	1 x
	Tornillos de fijación	658468-5	14 x
S75U	Alojamiento de rueda	661391-2	1 x
	Tornillos de fijación	661391-3	14 x
T75U	Alojamiento de rueda	661391-2	1 x
	Tornillos de fijación	661391-3	14 x
NDS 80	ninguno	-	-

Par de apriete del tornillo de fijación: 236-260 Nm (174 - 192 lbf ft)

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!



Fig. 2: Módulo de rodamiento de rueda FAG 805993.H195

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
www.schaeffler-aftermarket.es



SCHAEFFLER

REP>XPERT