



FAG

Service-Info



Aanpassing van de wiellagermodule

Extra componenten vereist

Fabrikant: Alexander Dennis

Modellen: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA-asidentificatie: S63U, S75U, T75U

Artikelnummer Service-KIT (Alexander Dennis):
S63U: 655387-6 (Timken → FAG)
S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)
NDS 80: 661391-1 (directe vervanging)

Artikelnummer: 805993.H195

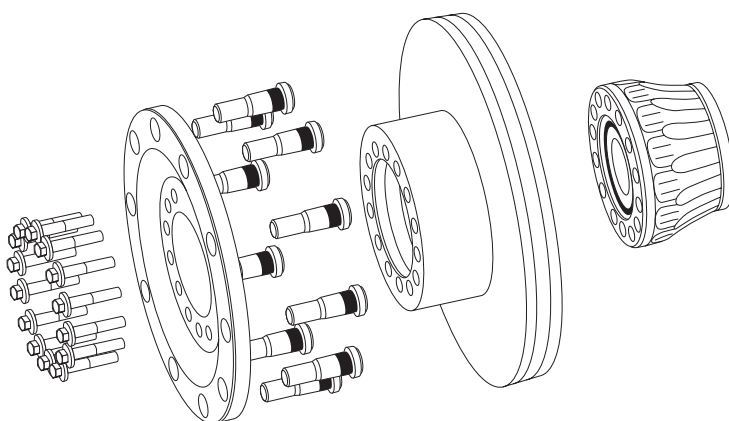


Fig. 1: Bij assen met de identificatiecode S63U moeten behalve de wiellagermodule ook de remschijf, de wielopname, de wielbouten en de bevestigingsbouten worden vervangen.

De busfabrikant Alexander Dennis is bij de bovengenoemde DANA-assen (S63U, S75U, T75U) van wiellagerleverancier **Timken** overgestapt op **FAG**.

Als bij een reparatie wordt geconstateerd dat er nog een wiellager van Timken is ingebouwd, moeten bij de assen met identificatiecode S63U, S75U en T75U extra componenten worden vervangen.

De vervangingsonderdelen kunnen bij de busfabrikant worden besteld.

In de volgende tabel staan de benodigde artikelnummers.

asidentificatie	vereiste componenten	artikelnr. Alexander Dennis	aantal
S63U	wielopname	658468-3	1 x
	wielbouten	650723-2	10 x
	remschijf	658468-4	1 x
	bevestigingsbouten	658468-5	14 x
S75U	wielopname	661391-2	1 x
	bevestigingsbouten	661391-3	14 x
T75U	wielopname	661391-2	1 x
	bevestigingsbouten	661391-3	14 x
NDS 80	geen	-	-

Aandraaimoment van de bevestigingsbouten: 236-260 Nm



Fig. 2: FAG-wiellagermodule 805993.H195

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT