



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Изменение ступичного модуля

Необходимы дополнительные компоненты

Производитель: Alexander Dennis

Модели: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Номера осей

DANA: S63U, S75U, T75U

Арт. номер: Сервисный набор (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (Прямая замена)

Арт. номер (FAG): 805993.H195

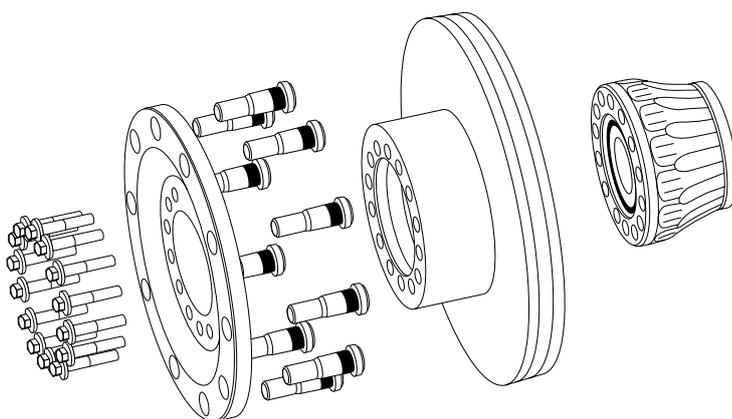


Рис. 1: Для осей, маркированных номером S63U, в дополнение к ступичному модулю, должны заменяться тормозной диск, крепление колеса, резьбовые шпильки и гайки.

Для осей DANA под номерами S63U, S75U, T75U, производитель автобусов Alexander Dennis заменил поставщика ступичных подшипников **Timken** на **FAG**.

Если при ремонте осей S63U, S75U или T75U, остается подшипник производства Timken, дополнительные компоненты также требуют замены.

Все необходимые детали могут быть приобретены у производителя автобусов. В следующей таблице сведены номера необходимых деталей.

Номер оси	Необходимые компоненты	Арт. номер Alexander Dennis	Количество
S63U	Крепление колеса	658468-3	1 x
	Колесные шпильки	650723-2	10 x
	Тормозной диск	658468-4	1 x
	Крепежный болт	658468-5	14 x
S75U	Крепление колеса	661391-2	1 x
	Крепежные болты	661391-3	14 x
T75U	Крепление колеса	661391-2	1 x
	Крепежный болт	661391-3	14 x
NDS 80	нет	-	-

Моменты затяжки болтовых соединений: 236 - 260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО "Шэффлер Украина"

Телефон: +380 44 520 - 13 - 80

Факс: +380 44 520 - 13 - 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket



Рис. 2: Ступичный модуль FAG 805993.H195

Выпуск 10.2016 **FAG 0034** Техническая информация может меняться
Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях
© 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



FAG 0034