



FAG

SERVICE INFO – FAG 0035



Změněná příruba ložiska kola

Bezpodmínečně použijte šrouby dodané v balení

Výrobce: BMW

Modely: 5er (F07, F10, F11, F18)
6er (F06, F12, F13)
7er (F01, F02, F03, F04)
X1 (E84)
X3 (F25)
X4 (F26)

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

U výše uvedených vozidel jsou na přední nápravě namontována ložiska kol 3. generace, která jsou upevněna čtyřmi šrouby k čepu nápravy.

Výrobce vozidla používá v sériové výrobě různá ložiska kol s různými stoupáními závitů.



Obrázek 2: Vždy musí být použity dodané šrouby.

Pozor:

Pokud jsou použity šrouby s jiným stoupáním závitu, bude závit zničen. V nejhorším případě může dojít i ke ztrátě kola!


Při opravě je proto vhodné nejprve našroubovat šrouby rukou a na konci je dotáhnout na předepsaný utahovací moment. Důrazně nedoporučuje používat během montáže rázové utahovák. Je třeba dodržet následující utahovací momenty:

M12x1,5

1. stupeň: 80 Nm
2. stupeň: 90°

M12x1,25

1. stupeň: 20 Nm
2. stupeň: 120 Nm
3. stupeň: 90°

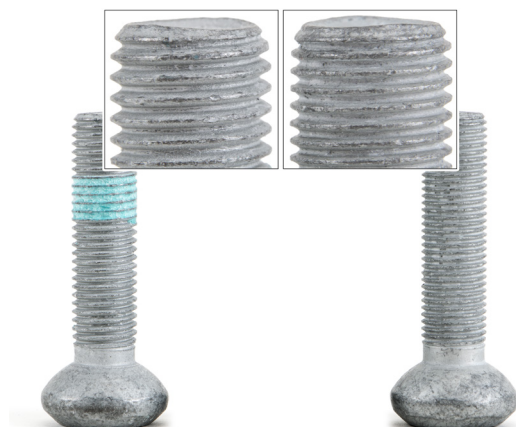

Obrázek 1: Levý šroub: M12x1,5
Pravý šroub: M12x1,25

Pokud se mají vyměňovat ložiska kol, musí být bezpodmínečně použity šrouby, které jsou v sadě ložiska kola FAG. Jedině tak lze zajistit, že bude shodné stoupání závitu v přírubě ložiska kola a na šroubu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
Tel. +420 267 298 601-7
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz/aftermarket



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0035