



FAG

SERVICE INFO – FAG 0037



Инструкция по установке 713 6678 20

Дополнительное кольцо для защиты уплотнения вала

Производитель: Mercedes Benz

Модели: A207, A209
C204, C207, C209, CL203
R171, R172
S203, S204
W203, W204

Артикульный номер: 713 6678 20

Для точного подбора используйте каталог

Радиальное уплотнительное кольцо вала из набора FAG WheelSet 713 6678 20 было изменено и теперь имеет еще одно дополнительное кольцо (Рис.1).

Причиной для внесения изменений стало то, что контактные поверхности между цапфой заглушки и уплотнением вала корродируют с течением времени. Влага может проникать в ступичный подшипник, что приводит к его преждевременному выходу из строя.

Втулка, используемая в радиальном уплотнении вала, устанавливается на поврежденную область, тем самым защищая уплотнительную кромку на поврежденной коррозией поворотной цапфе.



Рис. 1: Радиальное уплотнение вала с дополнительным кольцом



Рис. 2: FAG WheelSet 713 6678 20

Предпосылкой для данного метода ремонта является наличие коррозии на цапфе при снятии ступицы. Эта область может быть очищена обычными средствами, которые имеются в мастерской.

Если на поворотной цапфе в области контактной поверхности уплотнительного кольца значительные признаки коррозии, то целый поворотный кулак подлежит замене.

Дополнительное кольцо для защиты уплотнительного кольца вала. Оно не должно быть удалено ни при каких обстоятельствах, и надевается на поворотный кулак вместе со ступицей! При снятии ступицы переднего колеса необходимо отделить радиальное уплотнение вала из поворотной цапфы колеса.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО "Шэффлер Украина"

Телефон: +380 44 520 - 13 - 80

Факс: +380 44 520 - 13 - 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket



SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0037