



SERVICE INFO – INA 0004



Неизправност на алтернаторната ролка

Конверсия към ролка със свободен ход на алтернатора OAP 535 0116 10

Производител: Nissan, Renault

Модел:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Двигатели: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE номер:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465

82 00 113 636

Артикулни
номер: 535 0116 10



Снимка 2: 535 0116 10 — Механизъм за свободен ход на генератор INA

В следствие на високото натоварване и конструктивното решение на алтернаторната ролка (снимка 1) монтирана като стандарт, аксесоарното задвижване често страда от неизправности.

Следователно трябва да се проверява за повреда при всяко сервизно обслужване и подменя при необходимост.



Снимка 1: Обратното на вибрационният демпфер на алтернаторната ролка

На дефектната ролка, каучукът е порест, напукан или напълно откъснат от металните части. В резултат на това, вече няма демпиращ ефект.

Schaeffler Automotive Aftermarket предлага подходящо ремонтно решение под формата на конверсия към ролка със свободен ход на алтернатора OAP 535 0116 10 (снимка 2). Ролката със свободен ход на алтернатора OAP, отговаря на техническите изисквания на системата и може да се използва без ограничения.

Ако вибрационният демпфер на алтернаторната ролка е неизправен, това може да доведе до повреда на автомобила.

За да се гарантира правилният монтаж, моля обърнете внимание на предоставените монтажни инструкции.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

www.RepXpert.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004