



SERVICE INFO – INA 0004



Laturin hihnapyörän toimintahäiriö

Muutos laturin hihnapyörän vapaapyöräksi 535 0116 10

Autonvalmistajat: Nissan, Renault

Mallit:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Moottorit: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

OE Nrot:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465

82 00 113 636

Tuotenro INA: 535 0116 10



Kuva 2: Laturin vapaapyörä INA 535 0116 10

Suuren kuormituksen ja sarjatuotannossa asennettavien laturien hihnapyörien rakenteellisen ratkaisun (kuva 1) vuoksi ovat apulaitekäytön toimintahäiriöt yleisiä.

Siksi on tämä osa aina korjaamokäynnin yhteydessä tarkastettava ja tarvittaessa vaihdettava.

Vioittuneen hihnapyörän kumi on huokoista, siinä on halkeamia tai se irtoaa metalliosista. Eikä vaimennus ole enää taattua.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa apuna tähän mahdollisuutta muutokseen laturin hihnapyörän vapaapyöräksi 535 0116 10 (kuva 2). Vapaapyörällä varustettu laturin hihnapyörä täyttää järjestelmän tekniset vaatimukset ja sitä voidaan käyttää ilman minkäänlaisia ongelmia.

Tärinää vaimentavalla vapaapyörällä varustetun laturin hihnapyörän toimintahäiriö voi aiheuttaa vakavia ongelmia koko autossa!

Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava tuotteen mukana tulevaa asennusohjetta!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Finland OY

Puhelin: +358 (0)207 36 6204

Faksi: +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi



Kuva 1: Tärinää vaimentavalla vapaapyörällä varustetun laturin hihnapyörän takaosa



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004