



SERVICE INFO – LuK 0004



Felfunktion hos generatorns remskiva

Ombyggnad till remskiva med generatorfrinav 535 0116 10

Tillverkare: Nissan, Renault

Modeller:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motorer: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE-nr.:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465

82 00 113 636

Best.nr.: 535 0116 10



Bild 2: Frinavremskiva 535 0116 10

På grund av den höga belastningen och konstruktionslösningarna hos fabriksmonterade remskivor hos generatorer (bild 1), uppstår ofta bortfall hos hjälppaggregatdrivningen.

Därför bör denna detalj kontrolleras med avseende på skador vid varje service och bytas ut vid behov.



Bild 1: Baksida hos generatorns remskiva med vibrationsdämpare

Hos en skadad remskiva är gummit poröst, har sprickor, eller lossnat helt från metalldelarna. Vilket får till följd att dämpningsfunktionen inte längre säkerställs.

Schaeffler Automotive Aftermarket kommer här till hjälp och erbjuder en ombyggnadssats till remskiva med generatorfrinav 535 0116 10 (bild 2). Remskivan med generatorfrinav uppfyller systemets tekniska krav och kan användas utan några som helst problem.

Funktionsbortfall hos vibrationsdämparen i generatorns remskiva kan leda till totalstopp hos fordonet!

För att erhålla en professionell montering skall bifogade monteringsanvisningar ovillkorligen följas!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46 (0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004