



Sekoittumisen vaara hihnankiristimien 531 0399 20 ja 531 0500 20 välillä

Ajoneuvovalmistajat:

Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Mallit:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Moottorit:


1.8, 1.8T

Tuotenro INA:


531 0399 20
531 0500 20

OE Nrot:

531 0399 20 06B 109 243 (uusi)
531 0500 20 06B 109 243 F (uusi)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

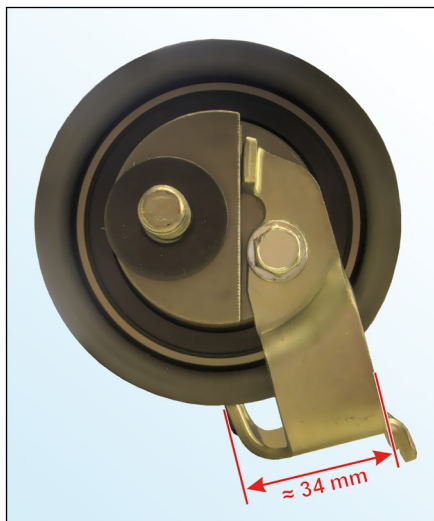

Kuva 1: 531 0399 20

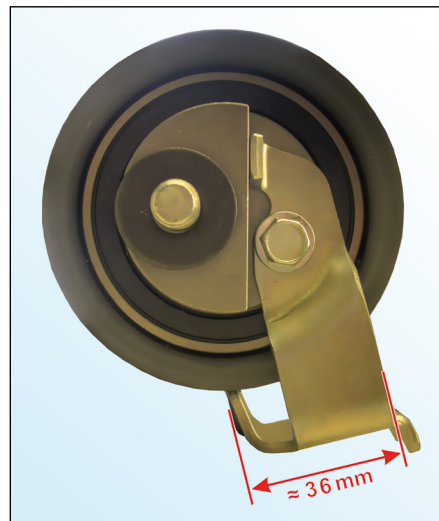

Kuva 2: 531 0500 20

Vaihdettaessa hihnankiristimiä tuotenro INA. **531 0399 20** tai tuotenro INA. **531 0500 20** on noudatettava erityistä tarkkuutta.

Hihnankiristimiä on lähes mahdotonta erottaa ulkonäön perusteella. Ainoa ero on rajoitinlevyn erilainen geometria. (ks. Kuvat).

Huomio:

Hihnankiristimiä ei voi vaihtaa keskenään. Väärän kiristimen asentaminen voi vahingoittaa moottoria!

! Viallisen kiristinpyörän asennus voi vahingoittaa moottoria.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 06.2008

INA 0021

Technical subject to change

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket