



SERVICE INFO – INA 0023



Инструкция по сборке для монтажа узла натяжения ремня 533 0079 20

Автопроизводитель:

Opel, Saab

Модель:

Opel Omega-B, Vectra-B

Saab 9-5, 900 II, 9000

Двигатель: 2,5 V6, 3,0 V6

LuK AS Part No.: 533 0079 20

OE-No.:

Opel

56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444

Saab

4623906, 4773842

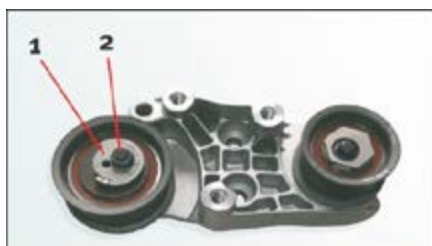


Рис. 1: 533 0079 20

При замене узла натяжения ремня 533 0079 20, затяжка обеих натяжных шкивов должна быть ослаблена перед монтажом зубчатого ремня. Если правый шкив натяжителя не ослабляется, зубчатый ремень невозможно установить.



Зубчатый ремень должен быть установлен и натянут в соответствии с требованиями производителя.

При установке зубчатого ремня, не применяйте никаких рычажных приспособлений (например, отвертки).



Рис. 2: 533 0079 20

Руководство по правильному монтажу:

1. Установите новый узел натяжения ремня в соответствии с требованиями производителя
2. Ослабьте гайку (2) шкива натяжителя
3. Ослабьте эксцентрик (1) шкива натяжителя проворачивая его против часовой стрелки до соприкосновения с ограничителем.
4. Ослабьте болт (3) противоположного шкива
5. Ослабьте эксцентрик (4) противоположного шкива
6. Установите зубчатый ремень в соответствии с требованиями производителя

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0023