

Fütyülő hang az ékszíjhajtás területéről

Járműgyártó: Opel, Vauxhall

Modellek:
 Corsa C < 2004
 Corsa D < 2007
 Tigra B < 2004
 Agila < 2004
 Meriva < 2004
 Combo < 2004
 Astra-H < 2005

Motorkódok:
 C13DT, Z13DT,
 Z13DTJ, Y13DT,
 Z13DTH


Cikksz.:
DENSO generátorhoz: 535 0151 10
VALEO generátorhoz: 535 0063 10

Megállapítás:
 Fütyülő hang az ékszíjhajtás területéről.

Lehetséges ok:
 A generátor-szabadonfutó hibás.


Elhárítás:
 A DENSO generátoroknál a járműgyártó szerint az eredetileg beszerelt szabadonfutót ki kell cserélni INA márkájú módosított generátor-szabadonfutóra (lásd 1. ábra).

Amennyiben VALEO generátor lenne beszerelve, INA szintén tud hozzá generátor-szabadonfutót kínálni. Mivel a két szabadonfutó szemmel alig különböztethető meg, ügyeljen a megkülönböztető jegyekre (lásd 3. ábra).

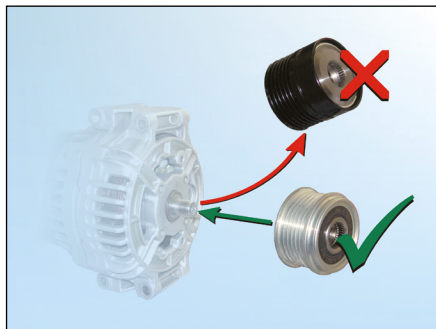


1. ábra: Termékhelyettesítés

Útmutatás:
 A generátor-szabadonfutó kicseréléshez a megfelelő Schaeffler célszerszámot használja.

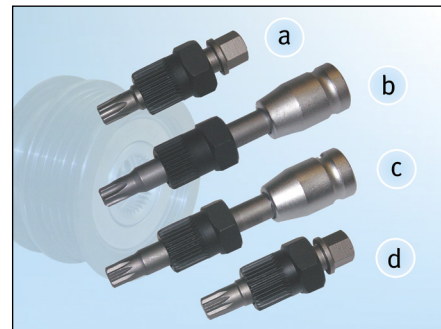

2. ábra: Célszerszámok áttekintése

- a. 400 0235 10 (Torx, rövid)
- b. 400 0201 10 (Torx, normál)
- c. 400 0200 10 (Sokszög, normál)
- d. 400 0234 10 (Sokszög, rövid)

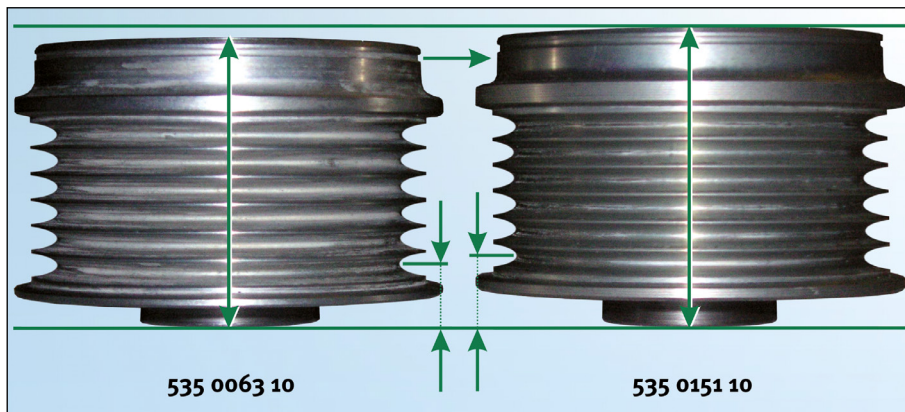

3. ábra: Az 535 0063 10 (VALEO) és a 535 0151 10 (DENSO) INA generátor-szabadonfutók megkülönböztetése

Ajánlás:

A diagnosztika és a javítás során vizsgálja meg a komplett vezérlés- és segédberendezések hajtását és szükség esetén cserélje ki a fogas- és bordás ékszíjat valamint a feszítő- és terelőgörgőket.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2009.04. állapot
INA 0029

Műszaki változtatás joga fenntartva
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG