



SERVICE INFO – INA 0029



Свист от рабочей зоны поликлинового ремня

Автопроизводитель: Opel, Vauxhall

Модели: Corsa C с 2004 г.,

Corsa D с 2007 г.,

Tigra B с 2004 г.,

Agila с 2004 г.,

Meriva с 2004 г.,

Combo с 2004 г.,

Astra-H с 2005 г.

Коды двигателя: C13DT, Z13DT,

Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Артикул:

для генератора DENSO:

535 0151 10

для генератора VALEO:

535 0063 10

Диагноз:

Свист от рабочей зоны поликлинового ремня.

Возможные причины неисправности:

Неисправен шкив генератора с обгонной муфтой.

Способ устранения:

Для генераторов DENSO, в зависимости от автопроизводителя, оригинальный шкив генератора с обгонной муфтой должен быть заменен на модифицированный шкив от INA (см рис. 1).

Также INA предлагает шкив генератора с обгонной муфтой для автомобилей с установленным генератором VALEO. Из-за весьма незначительного видимого различия между двумя этими шкивами генератора обращайтесь пристальное внимание на отличительные особенности (см рис. 3).

Рекомендация:

Как часть диагностической и ремонтной процедуры, необходимо проводить полный контроль сборки и состояния привода вспомогательного оборудования; при необходимости заменить как ремень ГРМ, так и поликлиновый ремень, а также натяжитель и опорный ролик.

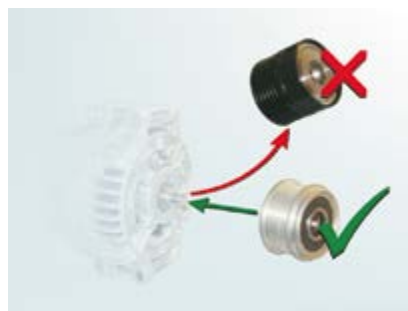


Рис. 1: Замена детали

Примечание:

Используйте соответствующий специнструмент компании Schaeffler для замены шкива генератора с обгонной муфтой.



Рис. 2: Обзор специнструмента

- a. 400 0235 10 (Torx, короткий)
- b. 400 0201 10 (Torx, стандартный)
- c. 400 0200 10 (Многогранный, стандартный)
- d. 400 0234 10 (Многогранный, короткий)

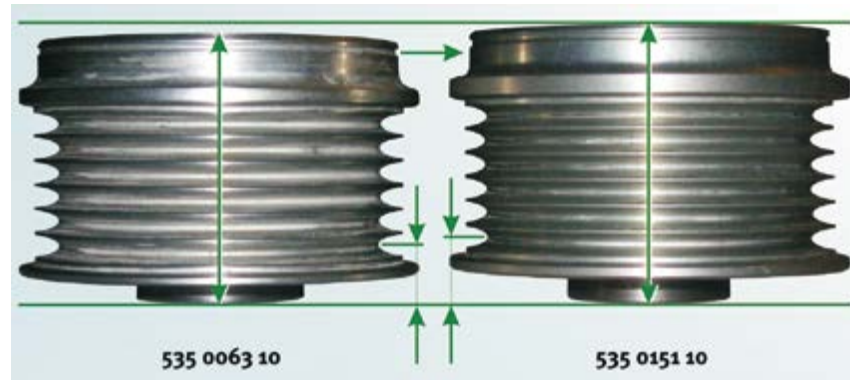


Рис. 3: Различие между шкивами генератора с обгонной муфтой INA 535 0063 10 (для VALEO) и 535 0151 10 (для DENSO)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0029