

Οδηγίες συντήρησης για βοηθητικά συγκροτήματα VAG με κινητήρες TDI 1.9 χωρίς ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας

Κατασκευαστής: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Octavia
Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Μοντέλα: 1.9 TDI


Κωδ. OE: 038 903 315 C (SH)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Κωδ. INA: 533 0081 30 (SH)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

Λόγω των έντονων δυναμικών κινήσεων του ιμάντα poly-V, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκληθούν θόρυβοι ή ακόμη και να πάθει ζημιά ο τεντωτήρας.



Αυτό έχει ως συνέπεια την κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος μετάδοσης κίνησης και την ακινητοποίηση του οχήματος.

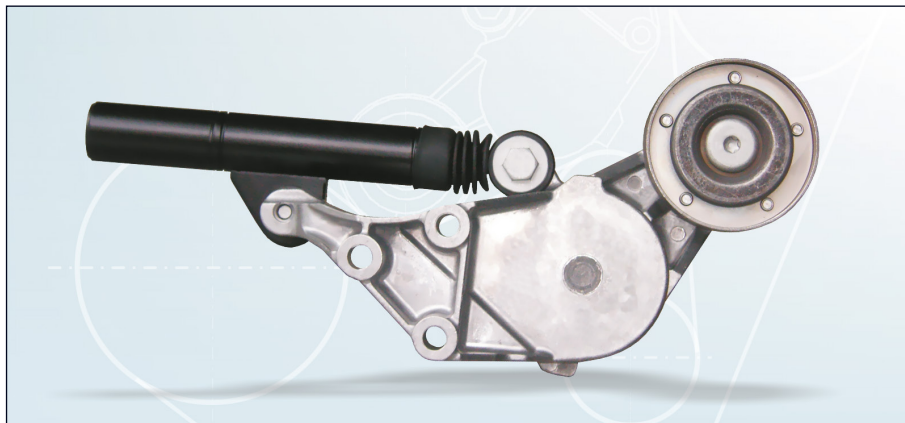

Εικόνα 1: Τεντωτήρας 533 0081 30 - χρησιμοποιείται σε κινητήρες TDI 1.9


Σημαντικό:

Στα συστήματα μετάδοση κίνησης των συγκροτημάτων, μαζί με τον τεντωτήρα 533 0081 30 (εικόνα 1), πρέπει να αντικατασταθεί και η άκαμπτη τροχαλία στη γεννήτρια από μια ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας INA (εικόνα 2).

Εάν έχει ήδη τοποθετηθεί μία ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας πρέπει να ελεγχθεί αν λειτουργεί σωστά.

Η χρήση μιας ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική «ανακούφιση» εντός του συστήματος μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων για όλα τα εξαρτήματα.

Για την επιλογή της κατάλληλης ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας στο αντίστοιχο όχημα ανατρέξτε στους καταλόγους εφαρμογών INA.

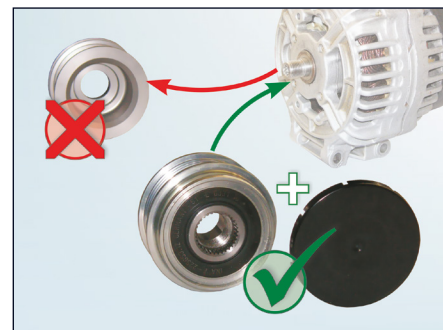

Εικόνα 2: Αντικατάσταση της ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 07.2009

INA 0037

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG