



Antrenarea accesoriilor Mercedes-Benz: instrucțiuni de montare pentru întinzătoare pentru curea 534 0243 10 și 534 0244 10


Producător: Mercedes-Benz

Modele: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Motorae: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

Numere OE: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Nr. Art.: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

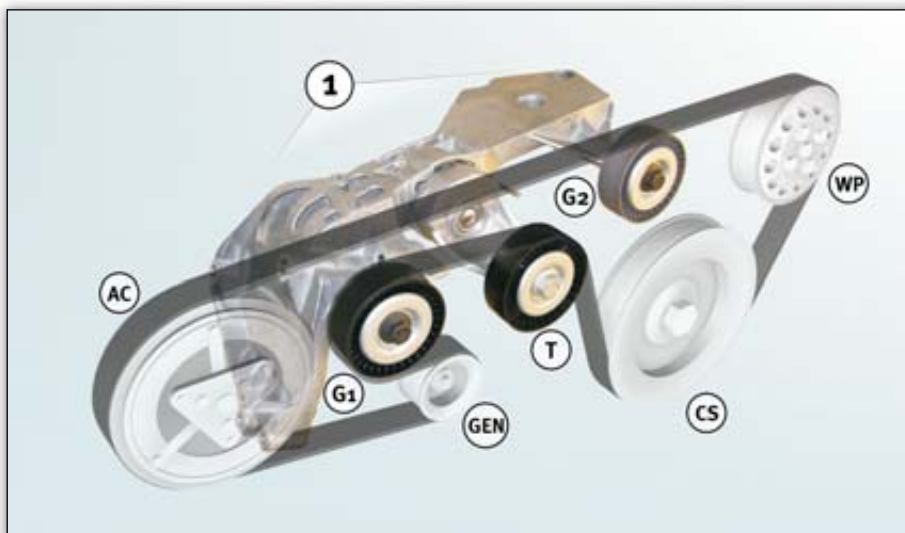

Imagine 1: 534 0243 10 – Suport cu întinzător pentru curea în antrenarea accesoriilor, schema de antrenare

În cazul autovehiculelor amintite mai sus, în care este montat întinzătorul de curea 534 0243 10 sau 534 0244 10, pot apărea zgomote sau o uzură accentuată a curelei. Aceste simptome pot apărea și după schimbarea întinzătorului pentru curea și a curelei.

Instrucțiuni suplimentare:

- 1) Verificați funcționarea rolei cu roată liberă pentru alternator și înlocuiți-o dacă e nevoie.
- 2) Înlocuiți întotdeauna întinzătorul pentru curea în întregime. Componentele întinzătorului pentru curea nu pot fi schimbate separat.

Notă:

Respectați ordinea de montare și cuplul pentru șuruburile întinzătorului. Produsele sunt însoțite de instrucțiuni de montare corespunzătoare.

Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă verificarea atentă a alinierii rolor pentru fiecare accesoriu, în special a alternatorului trifazic și a pompei de apă. Orice decalaj trebuie neapărat corectat.

Legendă imaginea 1:

- (1) Întinzător de curea cu braț
întinzător (T) și role de ghidare
(G1/G2)
(AC) Compresor pentru climatizare
(GEN) Alternator trifazic
(CS) Arbore cotit
(WP) Pompa de apă



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 01.2010

INA 0050

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG