

SERVICE-INFO



Задвижване на спомагателните възли на двигателя на Mercedes-Benz: Инструкции за монтаж на обтегач 534 0243 10 и 534 0244 10


Автомобилен производител:
Mercedes-Benz

Модел: A-Class (W168)
B-Class (W245)
Vaneo (414)

Двигатели: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941,
668.942, 668.914)

OE номера: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Позиция #: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

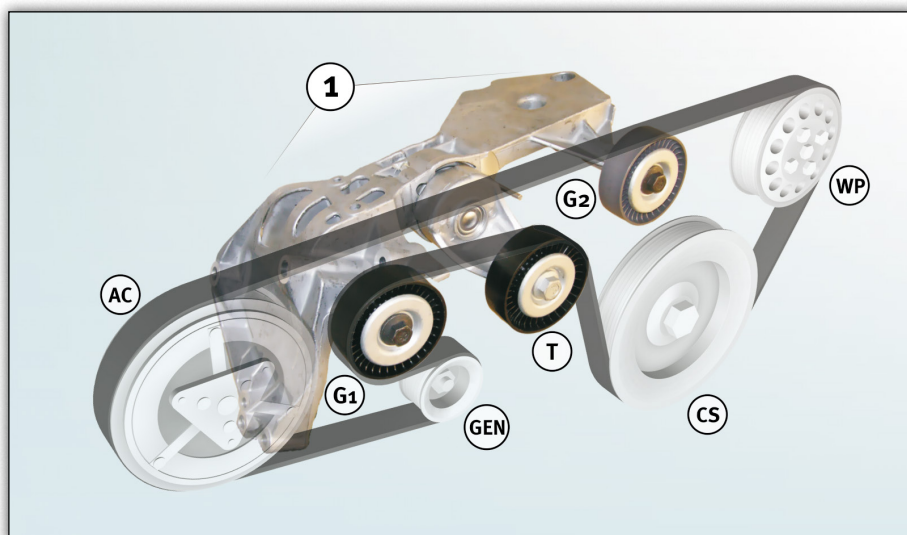

Снимка 1: 534 0243 10 – Носач с обтегач в схемата на задвижването на спомагателните възли на двигателя

При изброените посписъчно превозни средства, на които е монтиран обтегач 534 0243 10 или 534 0244 10, може да се получи нарастване на нивата на шума или увеличение на износването на ремъка. Тези симптоми могат да възникнат също и след смяната на обтегача и на ремъка.

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва внимателно да се проверява центроването на индивидуалните ремъчни ролки на възела, и по-специално - центроването на генератора и на водната помпа.

Ако се установи някакво разцентроване, то трябва задължително да се коригира.

Допълнителна информация:

- 1) Проверете дали механизмът за свободен ход на генератора функционира правилно и го сменете, ако е необходимо.
- 2) Сменяйте само комплектован обтегач. Включеният обтегач на ремъка не може да се сменя индивидуално.

Легенда към снимка 1:

- (1) Обтегач с обтягащо рамо (T) и отклоняващи ремъчни ролки (G1/G2)
(AC) Компресор на климатика
(GEN) генератор
(CS) Разпределителен вал
(WP) Водна помпа

Забележка:

Трябва да се съблюдават последователността на монтаж и въртящите моменти на завиване на болтовете на обтегача. Към продуктите е приложена и листовка с инструкции.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 01.2010
INA 0050

Запазваме си правото за технически промени
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

